

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA - PAE

UHE Suíça

Rio Santa Maria da Vitória

Santa Leopoldina – ES

Empresa Proprietária



Órgão Fiscalizador



Responsável Técnico da UHE Suíça

MARCELA JEISS
CREA N° 184460-7-SC

| | | |
|-------------------|--|---|
| Documento Externo | The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência |  |
|-------------------|--|---|

| CONTROLE DE REVISÃO | | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 | Revisão | 23/12/2024 | Statkraft | Statkraft |
| 7 | Revisão | 01/06/2024 | Statkraft | Statkraft |
| 6 | Atualização alterações REN ANEEL 1.064 | 01/03/2024 | Statkraft | Statkraft |
| 5 | Atualização alterações Lei 12.334 | 01/12/2023 | Enemax | Statkraft |
| 4 | Revisão | 23/09/2020 | Statkraft | Statkraft |
| 3 | Revisão | 19/06/2019 | Statkraft | Statkraft |
| 2 | Alteração de empreendedor | 26/04/2019 | Fractal | Statkraft |
| 1 | Revisão | 17/09/2018 | Fractal | EDP |
| 0 | Emissão Inicial | 28/11/2017 | Fractal | EDP |
| Rev. | Descrição | Data | Executor | Aprovador |

| DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---------|------------|
| Entidade | Cópias | Zona | Revisão | Data |
| COMPDEC Santa Leopoldina | 1 | ZAS/ZSS | R07 | 01/06/2024 |
| REPDEC Cariacica | 1 | ZAS/ZSS | R07 | 01/06/2024 |
| CEPDEC Espírito Santo | 1 | ZAS/ZSS | R07 | 01/06/2024 |
| UHE Suíça | 1 | ZAS/ZSS | R07 | 01/06/2024 |
| Statkraft (sede) | 1 | ZAS/ZSS | R07 | 01/06/2024 |

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| APRESENTAÇÃO | 5 |
| 1. DESCRIÇÃO | 6 |
| 1.1. Instalações da barragem, acesso e localização | 6 |
| 1.2. Possíveis situações de emergência | 9 |
| 2 PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO MAU FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES POTENCIAIS DE RUPTURA OU OUTRAS OCORRÊNCIAS | 11 |
| 3 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS E AÇÕES DE RESPOSTA ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA | 13 |
| 4 PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO | 15 |
| 5 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS | 16 |
| 5.1 Sistema de Proteção e Defesa Civil..... | 18 |
| 6 MEDIDAS ESPECÍFICAS | 19 |
| 6.1 Resgate de atingidos | 19 |
| 6.2 Mitigação de impactos ambientais | 19 |
| 6.3 Abastecimento de água potável..... | 20 |
| 6.4 Patrimônio Cultural | 20 |
| 7 DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS | 21 |
| 7.1 Humanos..... | 21 |
| 7.2 Materiais..... | 22 |
| 8 DELIMITAÇÃO | 23 |
| 8.1 Zona de Autossalvamento (ZAS) | 24 |
| 8.2 Zona de Segurança Secundária (ZSS)..... | 24 |
| 9 LEVANTAMENTO CADASTRAL | 25 |
| 10 SISTEMA DE MONITORAMENTO E ESTABILIDADE..... | 26 |
| 11 PLANO DE COMUNICAÇÃO..... | 27 |
| 11.1 Prefeituras | 27 |
| 11.2 Sistema de proteção e defesa civil | 27 |
| 11.3 Unidades hospitalares | 27 |
| 11.4 Demais entidades envolvidas | 28 |
| 11.5 Usinas de relacionamento | 29 |
| 12 SISTEMA DE ALERTA..... | 30 |
| 13 PLANEJAMENTO DA SINALIZAÇÃO..... | 30 |
| 13.1 Rotas de fuga..... | 30 |
| 13.2 Pontos de encontro..... | 30 |
| 14 REGISTROS E CONTROLE | 32 |
| 14.1 Implantação | 32 |
| 14.2 Operacionalização..... | 33 |
| 14.2.1 Treinamentos..... | 33 |
| APÊNDICES | 34 |
| Apêndice 1 – Formulário de declaração de alteração de situação | 35 |
| Apêndice 2 – Formulário de declaração de encerramento de situação | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Apêndice 3 – Formulário de declaração de condição hidrológica | 37 |
| Apêndice 4 – Formulário de declaração de acionamento do PAE | 38 |
| Apêndice 5 – Mensagem de notificação (e-mail) | 39 |
| Apêndice 6 – Fluxo de Comunicação Interno | 40 |
| Apêndice 7 – Fluxo de Comunicação Externo | 42 |
| Apêndice 8 – Modelo de Ofício | 43 |
| Apêndice 9 – Materiais de Divulgação | 44 |
| Apêndice 10 – Modelo de Termo de Recebimento do PAE | 45 |
| Apêndice 11 – Mapa de Medidas Específicas | 46 |
| Apêndice 12 – Mapas de Inundação | 47 |
| Apêndice 13 – Implantação do PAE | 48 |
| Apêndice 14 – ART | 49 |
| Apêndice 15 – Manifestação de Ciência do Representante do Empreendedor | 51 |
| ANEXOS | 54 |
| Anexo 1 – Outras ocorrências | 55 |
| Anexo 2 – Resposta às ocorrências | 57 |
| Anexo 3 – Registros e Controles | 62 |

APRESENTAÇÃO

Com a finalidade de atender às disposições dos artigos 7º, 8º, 11º e 12º da Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e à Resolução Normativa nº 1.064 da ANEEL, de 02 de Maio de 2023, foi criado o Plano de Ação de Emergência (PAE) para a UHE Suíça.

O presente Plano de Ação de Emergência (PAE) é um documento formal elaborado para definir os procedimentos e ações de resposta a situações emergenciais com as estruturas dos barramentos da UHE Suíça. Este documento servirá de suporte para a elaboração dos Planos de Contingência Municipais (PLANCON).

Uma situação emergencial de barragem pode ser definida em duas fases. A primeira, uma fase interna, quando ações são realizadas no âmbito das responsabilidades do empreendedor e o foco são as condições de operação, segurança e estabilidade da barragem, cujos requisitos são definidos pelo respectivo órgão fiscalizador de barragens no país. A segunda fase é a externa, quando os procedimentos emergenciais devem ser adotados pela população em risco e pelo poder público local, contemplando as ações típicas de Proteção e Defesa Civil, cujo planejamento deve estar estabelecido em Planos de Contingência Municipais.

Convém ressaltar que a UHE Suíça possui um Plano de Segurança da Barragem (PSB) atualizado, que visa garantir a segurança de barragens de maneira a reduzir a possibilidade de ocorrências e promover o monitoramento das estruturas.

1. DESCRIÇÃO

1.1. Instalações da barragem, acesso e localização


A Usina Hidrelétrica Suíça, pertencente à Statkraft Energias Renováveis S.A. está localizada no Rio Santa Maria da Vitória, município de Santa Leopoldina, estado do Espírito Santo. A UHE teve início da sua operação em 1965, porém passou por uma reforma de modernização e repotenciação em 2009 e possui potência de 35,40 MW.

As principais estruturas que compõem o empreendimento estão apresentadas na Figura 1 e suas características técnicas descritas no Quadro 1. O acesso principal é feito pela ES-264, a partir da região central de Santa Leopoldina, sentido oeste, conforme Figura 2 a seguir.

Quadro 1 - Características Técnicas

| UHE Suíça | |
|---|-----------------------|
| NA normal (m) | 350,00 |
| Volume NA normal (hm ³) | 0,50 |
| NA maximorum (m) | 350,00 |
| Volume NA maximorum (hm ³) | 0,50 |
| Capacidade vertedouro (m ³ /s) | 1364,00 |
| Tipo do vertedouro | Controlado-Segmento |
| Tempo de recorrência (TR) | Decamilenar |
| Tipo barragem | Concreto convencional |
| Altura máxima (m) | 16,29 |
| Comprimento (m) | 137,90 |
| Largura da crista (m) | 2,02 |
| Elevação da crista (m) | 352,30 |
| Proteção da crista (m) | 352,57 |


Figura 1 - Detalhamento das estruturas da UHE Suíça

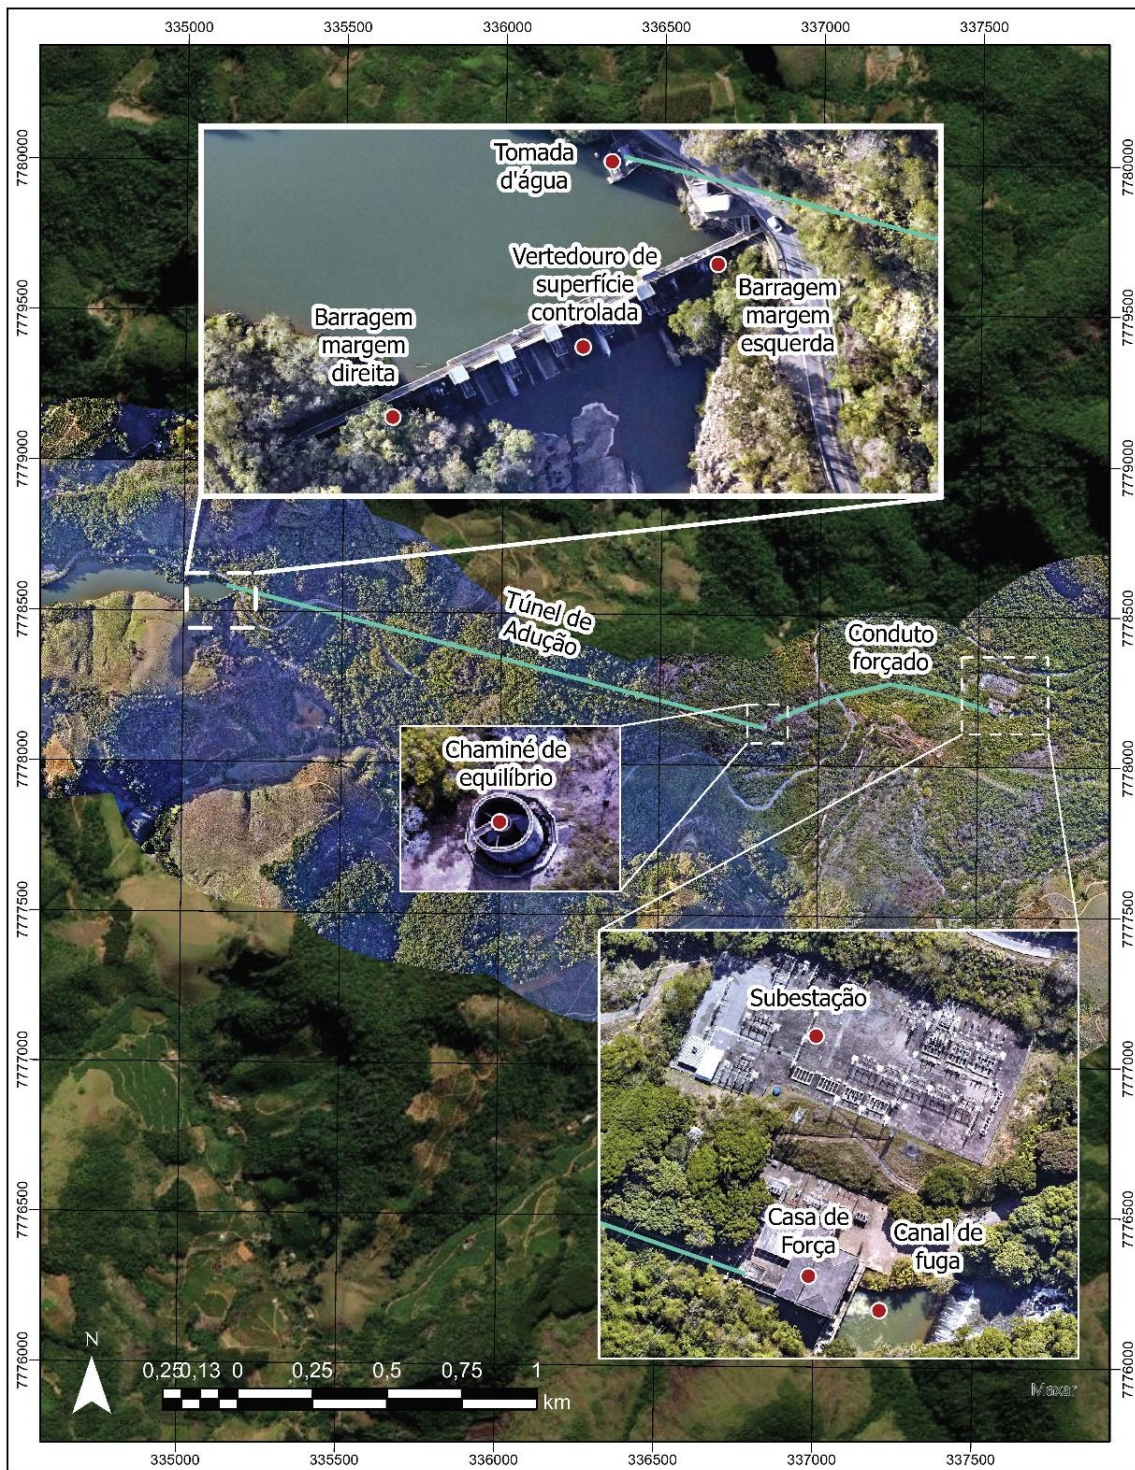

| | | |
|---|---|----------------|
| | UHE Suíça DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS | Mapa: 01/01 |
| Sistema de coordenadas: Sirgas 2000 - Projeção UTM Fuso 24 Sul | | Escala: - |

Fonte: Statkraft

Figura 2 – Localização e acesso principal da UHE Suíça

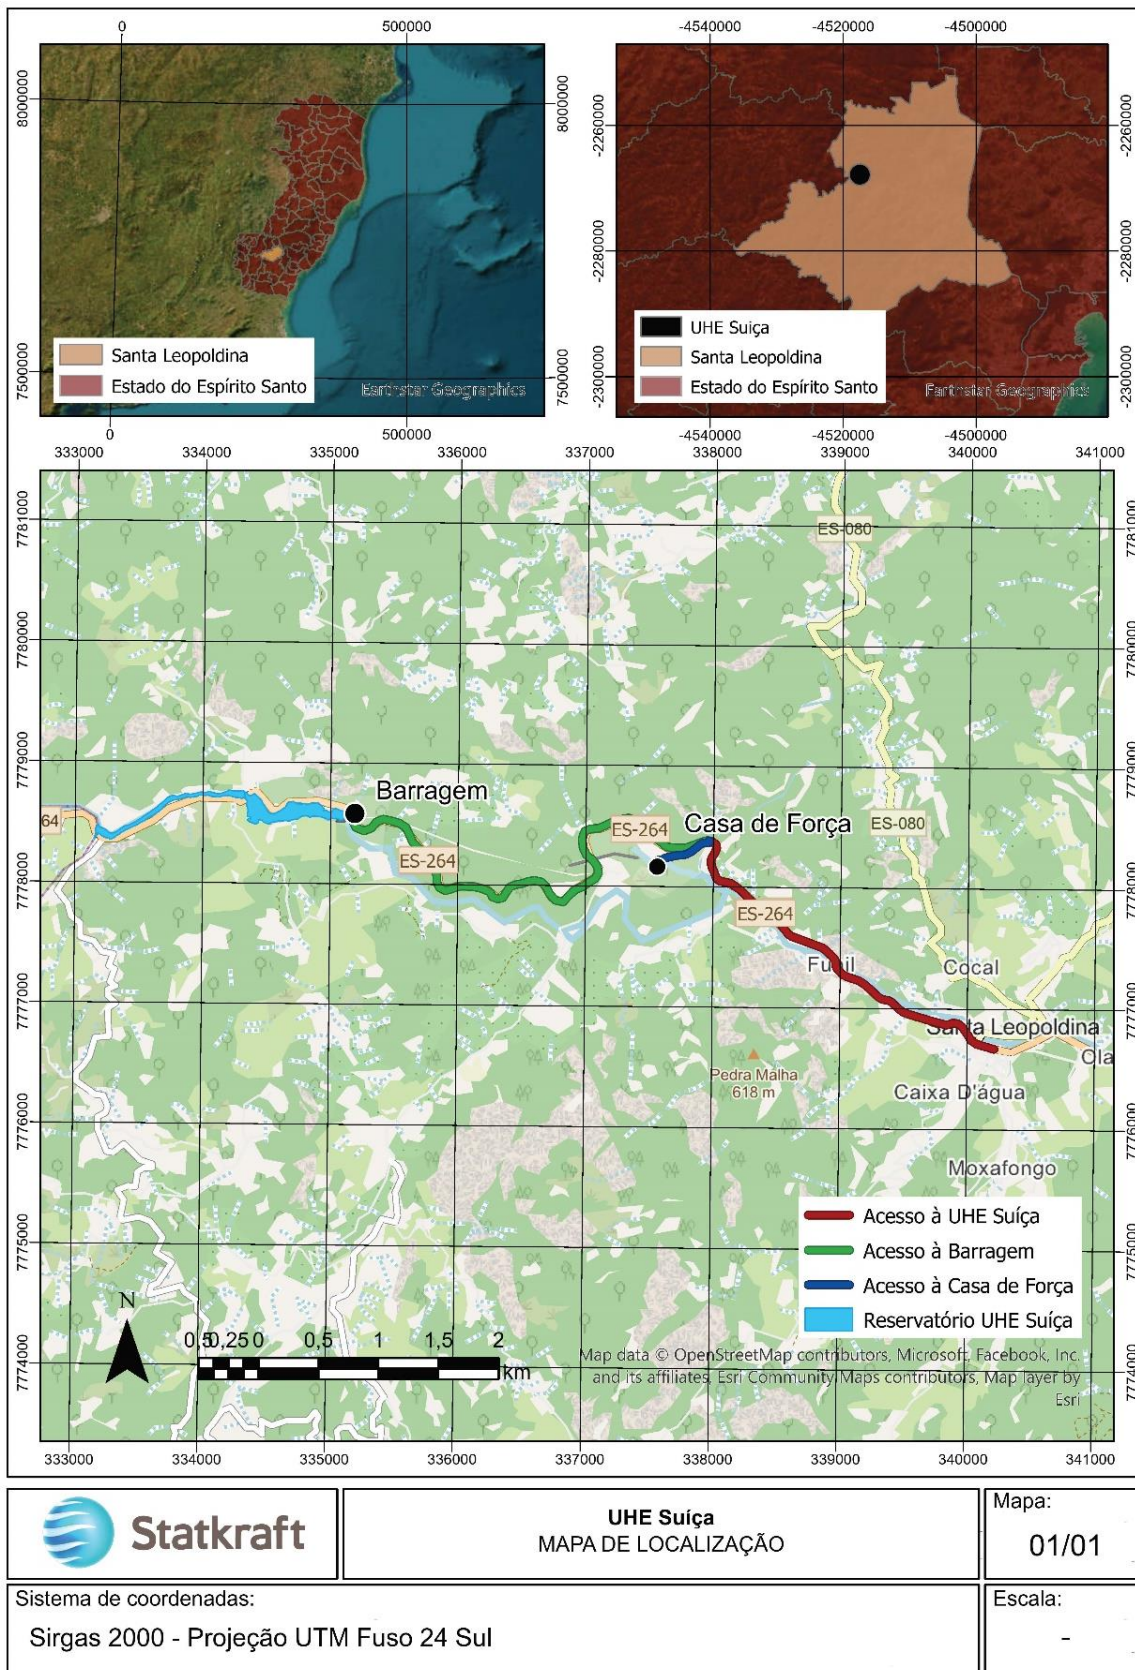

Fonte: Statkraft

1.2. Possíveis situações de emergência

As situações de emergência podem ser divididas em duas categorias: nível de segurança estrutural civil e condição hidrológica. Ambas são avaliadas conforme a graduação: normal, atenção, alerta e emergência.

Nota: Não necessariamente o empreendimento tem de estar na mesma graduação para o nível de segurança estrutural e condição hidrológica, concomitantemente, pois são avaliações distintas, conforme a ocorrência que está sendo observada.


O Quadro 2 descreve os níveis de segurança estrutural civil da barragem com base nas possíveis anomalias ou contingências observadas. Já a Figura 3 apresenta a curva referencial para operação do reservatório em que é possível se observar as condições hidrológicas.

Quadro 2 – Descrição dos níveis de segurança estrutural civil

| Nível de Segurança Estrutural Civil | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| NORMAL | Quando não houver anomalias ou contingências, ou as que existirem não comprometem a segurança da barragem, mas que devem ser controladas e monitoradas ou reparadas ao longo do tempo. |
| ATENÇÃO | Quando as anomalias ou contingências não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem intensificação de monitoramento, controle ou reparo no médio ou longo prazos. |
| ALERTA | Quando as anomalias ou contingências representam risco à segurança da barragem, exigindo providências em curto prazo para manutenção das condições de segurança. |
| EMERGÊNCIA | Quando as anomalias ou contingências representam risco de ruptura iminente, exigindo providências para prevenção e mitigação de danos humanos e materiais. |

Fonte: Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023


Figura 3 - Curva de Operação da barragem da UHE Suíça

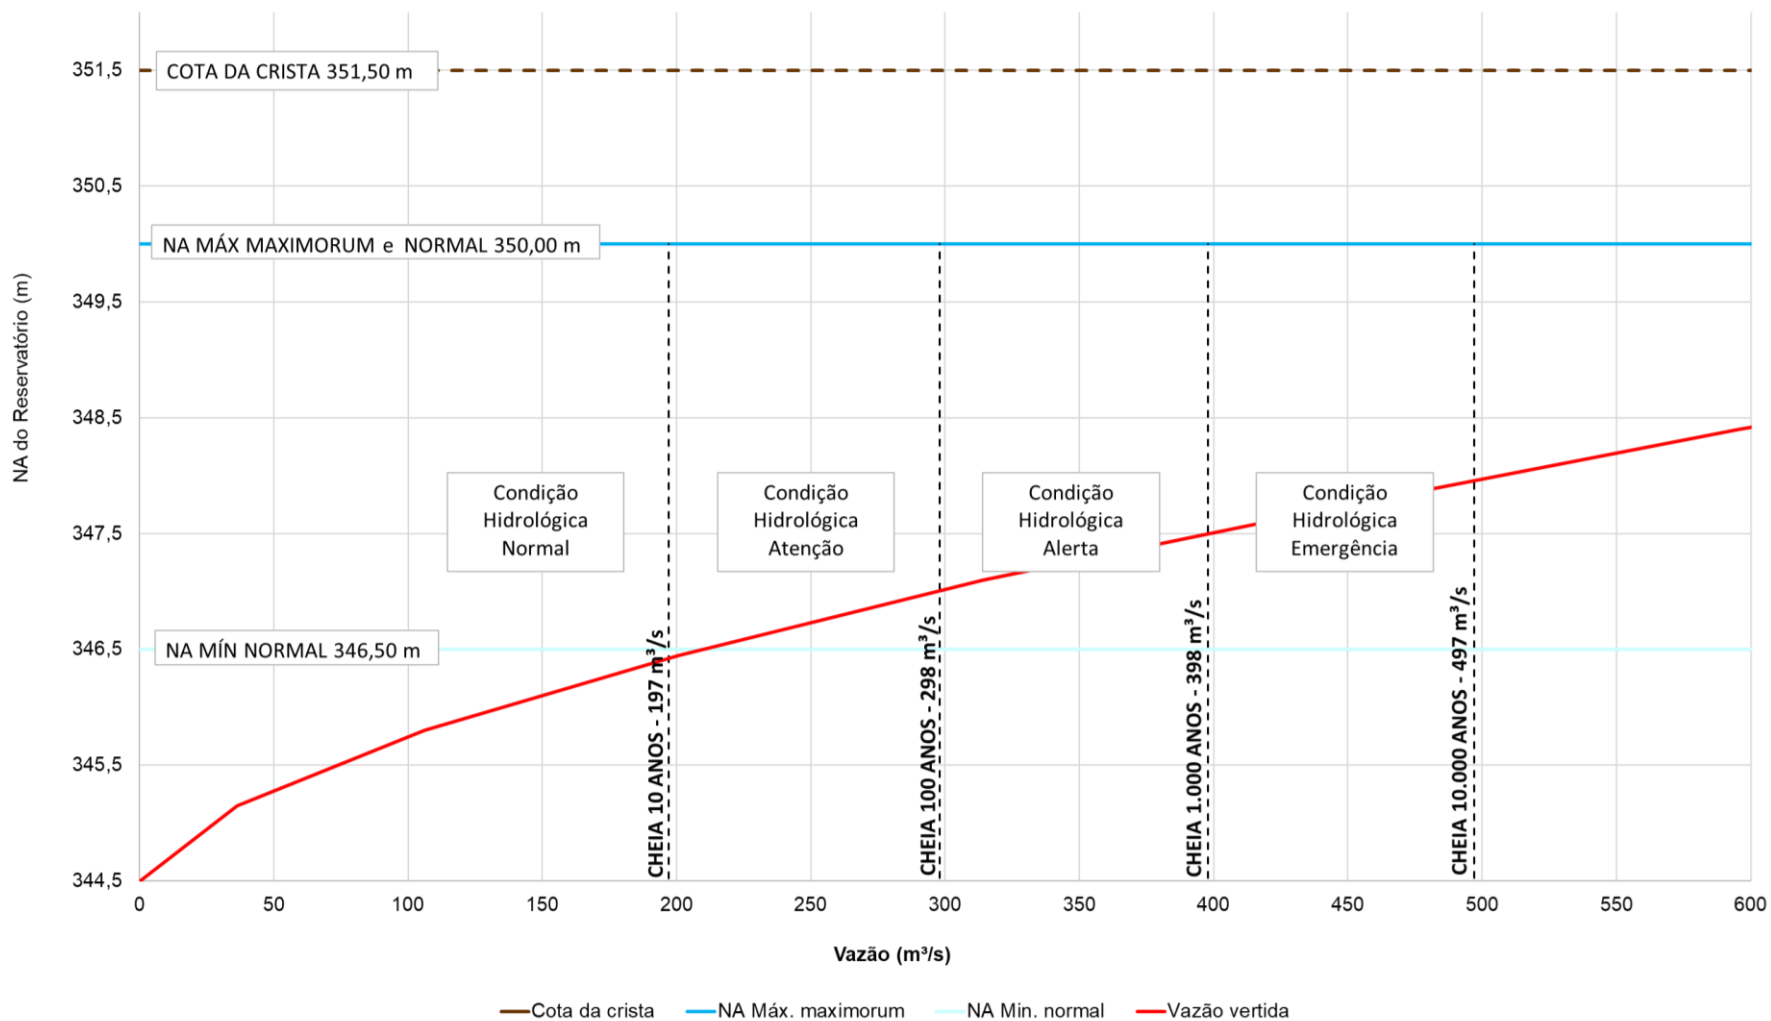

2 PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO MAU FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES POTENCIAIS DE RUPTURA OU OUTRAS OCORRÊNCIAS

Após a identificação de qualquer anomalia ou contingência, a primeira ação a ser empreendida pela Coordenação do PAE é a classificação da ocorrência para sua devida notificação, de acordo com o fluxo da Figura 4.

Figura 4 - Identificação e notificação da ocorrência

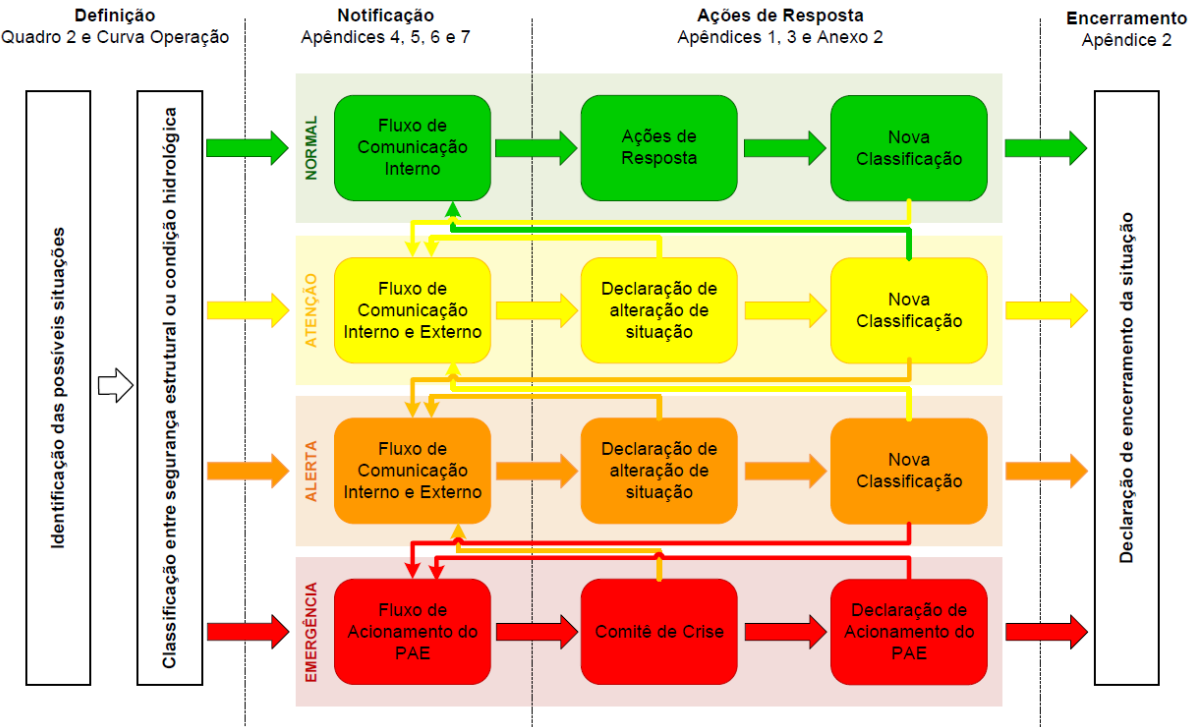

Será declarado alteração ou encerramento de situação estrutural para os níveis de Atenção, Alerta e Emergência, conforme Apêndices 1 e 2. Já a alteração da condição hidrológica será realizada por meio do Apêndice 3. Os fluxos de comunicação interno e externo, para notificação dos envolvidos, encontram-se nos Apêndices 6 e 7.

Ao ser declarado o nível de segurança estrutural civil de Alerta ou Emergência, será realizada uma inspeção especial em até 10 dias contados a partir do dia em que o nível de segurança foi alterado. Ao encerramento de uma situação de nível de emergência estrutural civil o Relatório da Inspeção de Segurança Especial realizada após a ocorrência será elaborado em até 90 dias.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Documento Externo | The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência |  |
|-------------------|---|---|

Nota: A declaração de condição hidrológica não exige a realização de inspeção de segurança especial.

Seja referente ao nível de segurança estrutural civil ou a condição hidrológica, a notificação para a graduação de Alerta será realizada para que se estabeleça um estado de **Prontidão**, enquanto para a graduação de Emergência, notifica-se para que seja iniciada a **Evacuação**.

Serão acionados os responsáveis pela comunicação, de forma a prontificar, além das áreas internas da empresa, a entidade fiscalizadora (ANEEL), os empreendimentos a montante e jusante, quando houver, e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), através do Apêndice 5.

Face à situação de Emergência, a coordenação do PAE preencherá o Formulário de Declaração de Acionamento do Plano de Ação de Emergência, conforme modelo disponibilizado no Apêndice 4, significando a necessidade de evacuação do vale a jusante.

O Anexo 1 traz ainda os procedimentos de identificação e notificação necessários de serem tomados para outras ocorrências.

3 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS E AÇÕES DE RESPOSTA ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

O Anexo 2 lista e exemplifica os procedimentos preventivos e corretivos para as condições potenciais de ruptura da situação de nível de segurança estrutural civil de emergência, trazendo suas causas, consequências e planos de ação.

As ações de resposta serão definidas por engenheiro qualificado conforme a exigência da situação de nível de segurança estrutural civil da barragem identificada, segundo o Quadro 3, e para a condição hidrológica de operação dos seus reservatórios, de acordo com o Quadro 4.

Quadro 3 – Ações para os níveis de segurança estrutural civil

| Nível de Segurança Estrutural Civil | Situações (Principais Características) |
|-------------------------------------|--|
| NORMAL | <ul style="list-style-type: none"> – Probabilidade de acidente muito baixa; – Corresponde a atividades de monitoramento e conservação previstas no Plano de Segurança da Barragem (PSB); – Podem ser controladas pelo Empreendedor. |
| ATENÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> – Probabilidade de acidente baixa; – Necessário realização de investigações complementares as atividades de monitoramento e conservação do PSB e/ou reparações programadas ao longo do tempo e que não comprometem a segurança estrutural no curto prazo, pois a situação tende a progredir lentamente; – Existe a convicção de ser possível controlar a situação. |
| ALERTA | <ul style="list-style-type: none"> – Obriga um estado de prontidão; – Probabilidade de acidente moderada; – Necessário medidas preventivas e corretivas a curto prazo para evitar um incidente de ruptura, mas a situação pode sair do controle pois tende a progredir rapidamente; – Acionar o fluxo de comunicação e notificações interno (Apêndice 6); – Instaurar o Comitê de Crise; – Acionar o fluxo de comunicação e notificações externo (Apêndice 7); – Deve ser avaliada a necessidade de acionamento do sistema de alerta. |
| EMERGÊNCIA | <ul style="list-style-type: none"> – Obriga o estado de evacuação; – Probabilidade de acidente elevada ou iminente; – Necessárias medidas corretivas imediatas para evitar o acidente de ruptura, mas entende-se que a segurança do vale a jusante está ameaçada; – Atualizar o fluxo de comunicação e notificações interno (Apêndice 6); – Atualizar o Comitê de Crise; – Atualizar o fluxo de comunicação e notificações externo (Apêndice 7); – Acionar o fluxo de acionamento do PAE (Figura 5); – Acionar o sistema de alerta (Apêndice 4). |

Quadro 4 – Ações para a condição hidrológica do reservatório da UHE Suíça

| Condição Hidrológica | Cenário Identificado | Resposta |
|----------------------|--|---|
| Normal | Cheias até 197 m ³ /s (TR até 10 anos) | <ul style="list-style-type: none"> - Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante (PCH Rio Bonito); - Criar grupo de discussão da Coordenação do PAE para monitoramento da condição hidrológica, no caso de elevação de vazões observadas; - Comunicar as Defesas Civas com atualização horária da condição hidrológica, no caso de elevação de vazões observadas, a partir dos dados da usina. |
| Atenção | Cheias entre 197 e 298 m ³ /s (TR entre 10 e 100 anos) | <ul style="list-style-type: none"> - Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante (PCH Rio Bonito); - Realizar inspeção contínua no barramento buscando observar alguma anomalia que possa ter surgido; - Acionar o fluxo de comunicação e notificações interno e externo (Apêndice 6 e 7); - Comunicar as Defesas Civas com atualização horária da condição hidrológica, a partir dos dados da usina. |
| Alerta | Cheias entre 298 e 398 m ³ /s (TR entre 100 e 1000 anos) | <ul style="list-style-type: none"> - Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante (PCH Rio Bonito); - Realizar inspeção contínua no barramento buscando observar alguma anomalia que possa ter surgido; - Atualizar o fluxo de comunicação e notificações interno e externo; - Comunicar as Defesas Civas com atualização horária da condição hidrológica, a partir dos dados da usina; - Instaurar Comitê de Crise. |
| Emergência | Cheias acima de 398 m ³ /s (TR acima de 1.000 anos) | <ul style="list-style-type: none"> - Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante (PCH Rio Bonito); - Realizar inspeção contínua no barramento buscando observar alguma anomalia que possa ter surgido; - Atualizar o fluxo de comunicação e notificações interno e externo; - Comunicar as Defesas Civas com atualização horária da condição hidrológica, a partir dos dados da usina; - Atualizar o Comitê de Crise; - Avaliar a necessidade de acionamento do sistema de alerta (Apêndice 4); - Caso seja necessário a operação do sistema de alerta, acionar o Fluxo de acionamento do PAE (Figura 6). |

Nota: A ruptura do barramento pode ocorrer em qualquer condição hidrológica.

4 PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO

Cada exercício proposto apresenta uma periodicidade distinta de execução, de acordo com o programa de treinamento e divulgação desenvolvido pela Statkraft para a operacionalização do PAE, conforme apresentado no Quadro 5 a seguir.

Quadro 5 – Periodicidade de execução dos tipos de treinamentos

| Atividade | Periodicidade | Referência |
|---|----------------------|---------------------------|
| Atualização do Sistema de Notificação (lista de contatos – nomes e telefones) | Anual | Normatização ¹ |
| Manutenção do Sistema de Alerta | Semestral | Contratação ² |
| Teste Silencioso do Sistema de Alerta | Bienal (intercalado) | Boas práticas |
| Teste Sonoro do Sistema de Alerta | Bienal (intercalado) | Boas práticas |
| Manutenção das Placas de Sinalização | Trienal | Boas práticas |
| Workshop com a Defesa Civil | Anual | Interna |
| Treinamento Interno | Anual | Interna |
| Simulado de Mesa | Trienal | Normatização ¹ |
| Simulado com a população | Trienal | Normatização ¹ |

Estas atividades são planejadas e executadas em conjunto com os Sistemas de Proteção e Defesa Civil dos municípios potencialmente impactados pela situação de nível de segurança estrutural de emergência.

O Apêndice 9 apresenta os materiais de divulgação utilizados durante as campanhas de comunicação com a população da Zona de Autossalvamento.

¹ Lei Federal de Segurança de Barragens (§7º do art.12) e Resolução Normativa ANEEL (Art. 19)

² Sugestão da empresa fornecedora do sistema

5 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

As atuações no PAE estão divididas em dois níveis:

Interno: atuação é exercida por colaboradores da Statkraft que têm como responsabilidades: a detecção, avaliação e classificação da ocorrência, bem como a tomada de decisão, a execução das ações preventivas e corretivas, o aviso à população da Zona de Autossalvamento e a notificação/comunicação aos agentes externos.


A Coordenação do PAE é formada pelos times de Operações, Manutenção e Hydro & Segurança de Barragens da Statkraft. As atribuições e responsabilidades dos colaboradores da Statkraft estão apresentadas no Apêndice 6.

Externo: atuação dos agentes externos (autoridades e órgãos públicos) que têm como responsabilidade formal atuar durante a ocorrência de situações de emergência nos municípios, por meio da ação coordenada entre estes nas diferentes esferas (municipal, estadual e/ou federal).

As atribuições dos Sistemas de Proteção e Defesa Civil estão apresentadas na sequência, no item 5.1.

As atribuições e responsabilidades dos envolvidos no PAE estão contidas, de modo geral, no Fluxo de Acionamento da Figura 5 a seguir.

Figura 5 - Fluxo de acionamento do PAE

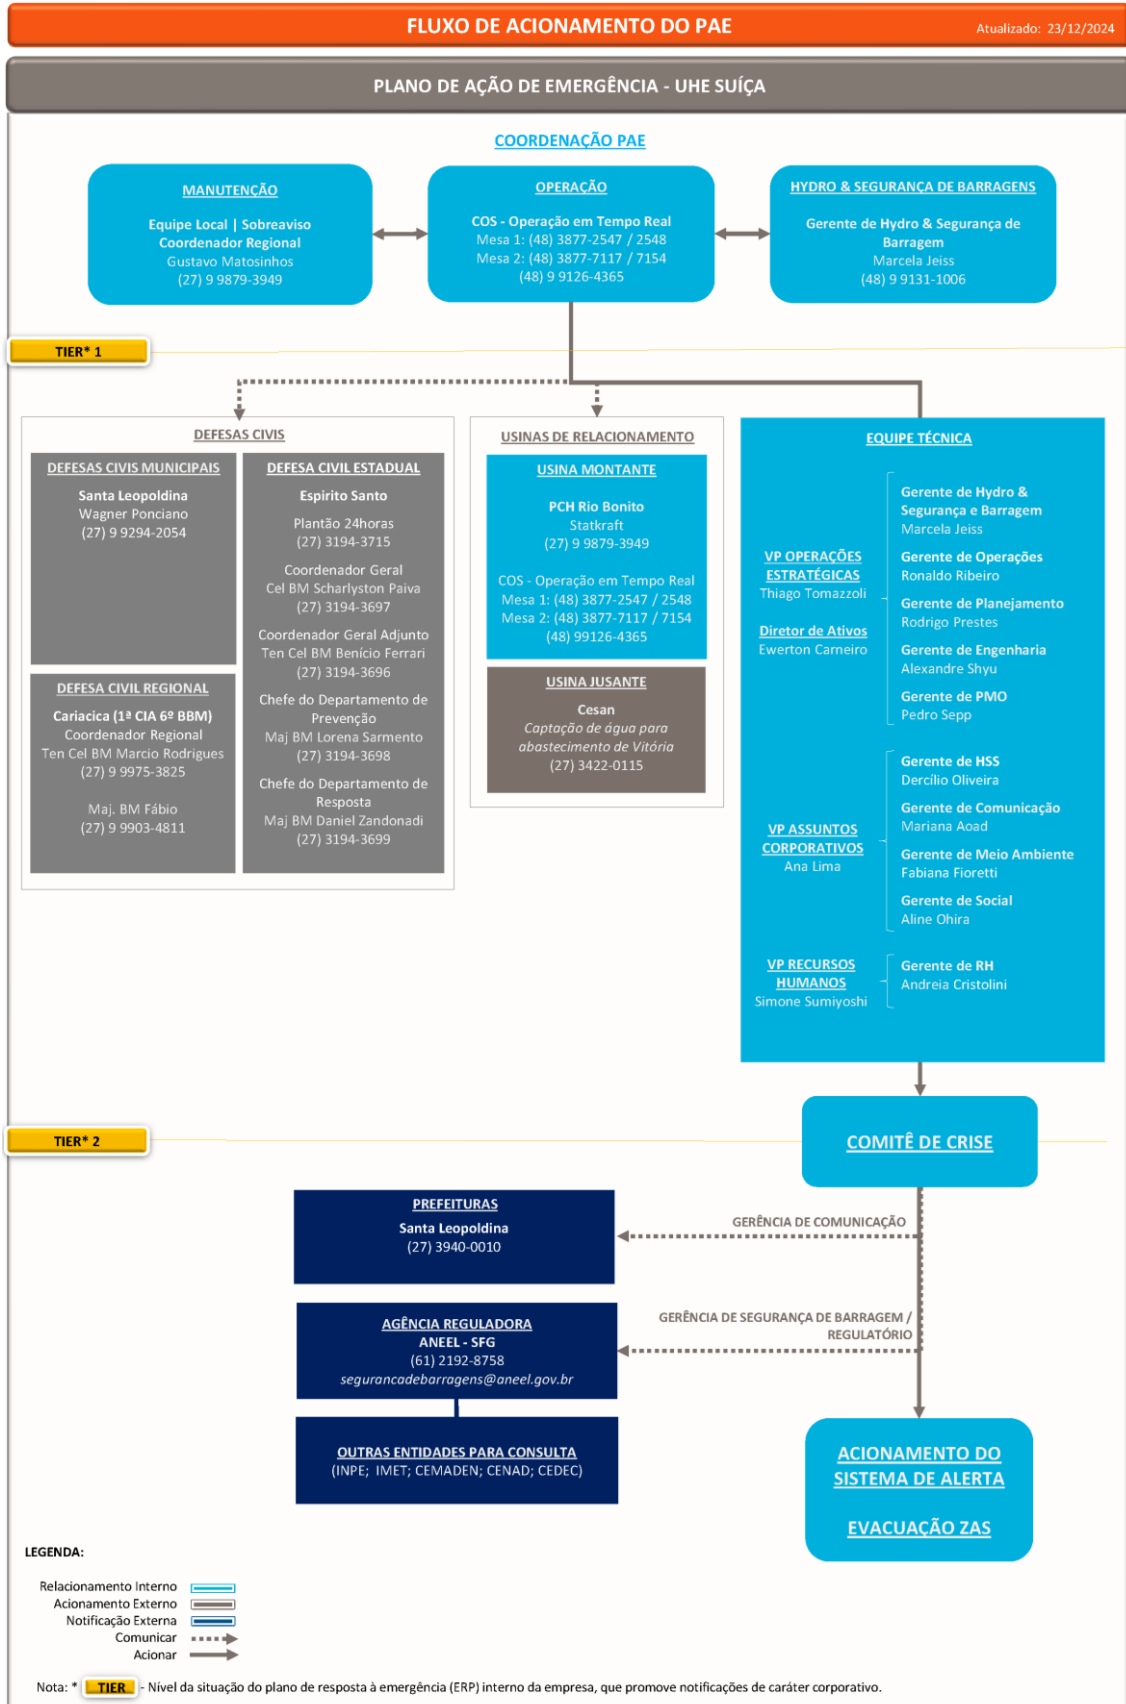

5.1 Sistema de Proteção e Defesa Civil

De acordo com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, os Sistemas de Proteção e Defesa Civil são os responsáveis pela coordenação do conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e de reparação destinadas a evitar ou minimizar os efeitos da ocorrência de desastres, e por preservar o compromisso moral com a população e restabelecer a normalidade social.

De maneira geral, as principais ações da Defesa Civil podem ser destacadas:



As Defesas Civas Municipais e Estaduais devem desempenhar suas competências legais de, respectivamente, elaborar e apoiar o desenvolvimento de Planos de Contingência (PLANCON) para os cenários de risco identificados, entre eles, o de rompimento de barragens.

O empreendedor deverá fornecer elementos básicos para elaboração do cenário de ruptura de barragens do PLANCON, a saber:

- Cenário de risco identificado;
 - Identificação da ZAS e ZSS;
 - Identificação das edificações vulneráveis;
- Definição de sistemas de monitoramento e alerta;
- Definição de sistemas de alarme;
- Definição e sugestão de rotas de fuga e pontos de encontro;
- Plano de comunicação com as autoridades.

Ressalta-se que todos os elementos acima citados estão contemplados no presente documento do PAE. O Apêndice 10 contempla o Modelo de Termo de Recebimento de Documentos a ser assinado pelos representantes dos órgãos de Proteção e Defesa Civil durante o recebimento do PAE.

6 MEDIDAS ESPECÍFICAS

6.1 Resgate de atingidos

A Lei Federal nº 12608/2012 preconiza, em seu Art. 8º, as competências do órgão de Defesa Civil em cenários de desastre, como, por exemplo, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre.

Cabe ressaltar que há presença permanente de pessoas e animais no vale a jusante da UHE Suíça, no município de Santa Leopoldina - ES. Desta forma, o PLANCON da prefeitura deve prever ações de preservação, resgate e salvaguarda da população, animais de produção e domésticos atingidos.

Assim, a Defesa Civil é responsável pelo resgate dos atingidos nos pontos de encontro definidos em conjunto com a Statkraft e apresentados neste Plano de Ação de Emergência, e por providenciar o abrigo adequado e condições mínimas de sobrevivência durante o momento de crise devido a ocorrência.

Nota: *Os abrigos devem constar no Plano de Contingência Municipal (PLANCON). Uma vez que tal informação seja repassada a Statkraft, ela será adicionada ao PAE.*

6.2 Mitigação de impactos ambientais

Considerando os aspectos ambientais, seus efeitos e impactos prováveis face ao eventual cenário emergencial envolvendo as estruturas da UHE Suíça, o empreendedor se dispõe a realizar as seguintes medidas específicas – de acordo com o cenário identificado e quando cabível:

- Manutenção e recuperação da mata ciliar e de APP com uso de espécies vegetais nativas;
- Recuperação das áreas degradadas;
- Controle de processos erosivos;
- Monitoramento limnológico e de qualidade da água;
- Monitoramento da ictiofauna;
- Verificação da alteração da dinâmica hídrica do rio; e
- Monitoramento das vazões.

Ressalta-se que na ZAS da UHE Suíça não há áreas de interesse ambiental.

6.3 Abastecimento de água potável

Cabe ao Poder Público, como medida emergencial de restabelecimento de serviços essenciais, no âmbito da PNPDEC, promover a retomada e continuidade da prestação de serviços de abastecimento de água potável à população atingida (art. 2º, V, do Decreto 10.593/20).

Conforme Outorgas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em parceria com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), há um sistema de abastecimento de grande porte no trecho que compreende a Zona de Autossalvamento da UHE Suíça, conforme mapa constante no Apêndice 11.

Ainda existem alguns outros pontos outorgados na extensão da Zona de Autossalvamento, sendo estes destinados ao despejo de esgoto sanitário. A informação está disponível na plataforma online GEOIEMA, desenvolvida pela Coordenação de Geomática, Inovação Tecnológica e Informações Ambientais (CGEO) do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA).

6.4 Patrimônio Cultural

Face ao cenário emergencial envolvendo a barragem da UHE Suíça, caso haja bens de patrimônio cultural localizados nas regiões atingidas pela mancha de inundação proveniente do hipotético rompimento da barragem, o empreendedor atuará juntamente ao poder público para salvaguardar estes bens.

Conforme o documento “Patrimônio Cultural do Espírito Santo” do Conselho Estadual de Cultura (CEC) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), existem imóveis tombados pelo Estado e pela União no município de Santa Leopoldina, que se concentram na região central do município, localizada à direita do rio Santa Maria da Vitória, na região da Zona de Autossalvamento da UHE Suíça. O CEC também delimita, por meio da Resolução nº 003/2010, a Área de Proteção do Ambiente Cultural de Santa Leopoldina (Apêndice 11).

7 DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS

7.1 Humanos

A equipe técnica da Statkraft disponível para atendimento a ocorrências na UHE Suíça é apresentada no Quadro 6 a seguir.

Quadro 6 – Lista de recursos humanos disponíveis

| Nome | Cargo |
|------------------------------|---|
| Fernando De Lapuerta Montoya | SVP Country Manager |
| Thiago Tomazzoli | VP Operações Estratégicas |
| Marcela Jeiss | Gerente de Hydro & Segurança de Barragens |
| Arthur Andreetta | Engenheiro de Segurança de Barragens |
| Douglas Pichetti | Engenheiro Civil Especialista |
| Ewerton Carneiro | Diretor de Ativos |
| Ronaldo Ribeiro | Gerente de Operação |
| Bruno Botelho | Coordenador de Operação |
| Gustavo Matosinhos | Coordenador Regional da Manutenção |
| Marcel Giannotti | Engenheiro de Manutenção |
| Felipe Augusto Cima | Engenheiro de Manutenção |
| Devandro Camargo | Técnico Manutenção |
| Leandro Conceição | Técnico Manutenção |
| Josetel Ratunde | Técnico Manutenção |
| Celio Santos | Técnico Manutenção |
| Rodrigo Prestes | Gerente de Planejamento |
| Alexandre Shyu | Gerente de Engenharia |
| Pedro Sepp | Gerente de PMO |
| Ana Lima | VP Assuntos Corporativos |
| Patricia Chaves | Diretora de Saúde e Segurança |
| Eraldo Almeida | Gerente de Saúde e Segurança |
| Dercílio Oliveira | Gerente de Saúde e Segurança |
| Juliana Miotto | Analista de Saúde e Segurança |
| Danielle Machado | Técnico de Saúde e Segurança |
| Mariana Aoad | Gerente de Comunicação |
| Tyele Antonacci | Especialista de Comunicação |
| Fabiana Fioretti | Gerente de Meio Ambiente |
| Isabela Destefani | Analista de Meio Ambiente |
| Aline Ohira | Gerente de Social |
| Joana Bischoff | Analista de Social |
| Simone Sumiyoshi | VP Recursos Humanos |
| Andreia Cristofolini | Gerente de Recursos Humanos |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Documento Externo | The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência |  Statkraft |
|-------------------|---|--|

7.2 Materiais

Os recursos materiais disponíveis para atendimento a ocorrências na UHE Suíça é apresentada no Quadro 7 a seguir.

Quadro 7 – Lista de suprimentos e recursos materiais renováveis

| Tipo de Material | Empresa | Características | Telefone para contato | Localização |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Material para Construção Civil | Rede Constrular - Elemacol | Materiais de construção em geral | (27) 3266-1386 | Santa Leopoldina - ES |
| | Depósito Letícia | Materiais de construção em geral | (27) 3266-1164 | Santa Leopoldina - ES |
| Locação de máquinas | R.H.R. Terraplanagem | Empresa de terraplanagem | (27) 9 9978-0982 | Santa Leopoldina - ES |
| Obras civis | Hidroforte Construtora | Obras Civis | (28) 3552-3255 | Alegre – ES |

8 DELIMITAÇÃO

Os mapas de inundação elaborados para os cenários de ruptura hipotética em dia de sol (*sunny day*) e atrelado a uma chuva excepcional de projeto (*rainy day*), encontram-se no Apêndice 12.

Conforme o Art. 6º da Resolução 1.064/2023 da ANEEL, em seu parágrafo 3º, tem-se que “o pior cenário de ruptura da barragem deve considerar o maior impacto entre a área atingida pela inundação incremental de rompimento em cenário da cheia natural considerada no projeto de dimensionamento do vertedouro, ou no estudo hidrológico mais atualizado; e a área atingida por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independentemente de cheia natural.”

A Tabela 1 apresenta o comparativo entre as áreas atingidas pela onda de ruptura hipotética quando da passagem da cheia natural, da onda de ruptura e a incremental para cada cenário estudado.

Tabela 1 – Áreas atingidas em cada cenário

| Área (km ²) | <i>Sunny Day</i> | <i>Rainy Day</i> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Área atingida - Vazão natural (1) | 4,33 | 7,89 |
| Área atingida - Onda de ruptura (2) | 5,17 | 8,16 |
| Área incremental (2-1) | 0,84 (16%) | 0,28 (3%) |

Como a área incremental do cenário *sunny day* apresenta valores maiores que a área incremental do cenário *rainy day* (cerca de 300% maior), entendem-se que o primeiro cenário representa um maior impacto ao vale a jusante, sendo assim caracterizado como o pior cenário de ruptura da barragem da UHE Suíça.

A Tabela 2 apresenta o comparativo entre as áreas atingidas considerando uma ruptura em cascata da PCH Rio Bonito, a montante, e UHE Suíça.

Tabela 2 – Áreas atingidas em cada cenário para o efeito em cascata

| Área (km ²) | <i>Sunny Day</i> | <i>Rainy Day</i> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Área atingida - Vazão natural (1) | 4,33 | 7,96 |
| Área atingida - Onda de ruptura (2) | 9,35 | 10,55 |
| Área incremental (2-1) | 5,03 (54%) | 2,59 (25%) |

Nesse caso, a área incremental do cenário *sunny day* ainda apresenta valor maior do que o cenário *rainy day* (aproximadamente 194%), portanto, caracteriza-se como o pior cenário também, no caso de ruptura em cascata.

8.1 Zona de Autossalvamento (ZAS)

Segundo o Art. 13 da Resolução 1.064/2023 da ANEEL, a Zona de Autossalvamento (ZAS) é definida como a região a jusante da barragem em que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente, contemplando no mínimo a distância que corresponde ao tempo de chegada da onda de inundação no decorrer de trinta minutos ou dez quilômetros.

No presente estudo a ZAS foi definida como a distância de 10 quilômetros a partir dos barramentos, em prol de uma maior segurança do vale a jusante. Dessa forma, a ZAS da UHE Suíça se estende pela calha do rio Santa Maria de Vitória, no município de Santa Leopoldina (ES).

A responsabilidade do empreendedor, na Zona de Autossalvamento, limita-se a alertar e avisar a população da área potencialmente afetada em situação de emergência da barragem, assim como realizar o seu levantamento cadastral.

8.2 Zona de Segurança Secundária (ZSS)

A Zona de Segurança Secundária (ZSS) é o trecho constante do mapa de inundação não definido como ZAS.

Conforme o Art. 6º da Resolução 1.064/2023 da ANEEL, em seu parágrafo 5º, tem-se que *“a área de abrangência dos estudos deverá se estender até o amortecimento da cheia associada ou até o reservatório da usina hidrelétrica imediatamente a jusante, o que ocorrer primeiro.”*

Assim, a extensão da área corresponde ao ponto em que a diferença entre a profundidade do hidrograma de ruptura e a profundidade da cheia natural é menor que 61 cm (ou dois pés), ou caso haja um reservatório a jusante.

Dessa forma, tem-se a ZSS delimitada a partir da ZAS até 23 km a jusante da barragem, ocupando, assim, uma área de 13 km de extensão, no município de Santa Leopoldina (ES).

9 LEVANTAMENTO CADASTRAL

O levantamento cadastral das ZAS, de responsabilidade da Statkraft, será atualizado a cada realização do simulado de evacuação da população (periodicidade trienal), como parte das etapas de preparação desta atividade, para quantificar os possíveis participantes da simulação e suas principais vulnerabilidades.

Os dados pessoais coletados nestes cadastramentos serão utilizados, armazenados e tratados exclusivamente para o cumprimento das obrigações legais previstas na Lei Federal 12.334/2010 e na Resolução Normativa ANEEL 1.064/2023, com a finalidade de levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população existente na ZAS, em observância à legislação aplicável, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal 13.709/2018).

Os dados mais recentes das edificações potencialmente impactadas foram obtidos por meio de contagem direta através de imageamento aéreo. O número de pessoas atingidas é estimado de forma indireta, considerando uma média de 2,79 habitantes³ por infraestrutura mapeada. O número de edificações e habitantes possivelmente impactadas pela mancha de inundação da ruptura hipotética da UHE Suíça segue na Tabela 3 e Tabela 4 a seguir.

Tabela 3 – Edificações potencialmente impactadas

| Município | Grandeza | Sunny day | | Rainy day | |
|------------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----|
| | | ZAS | ZSS | ZAS | ZSS |
| Santa Leopoldina | Edificações | 57 | 11 | 388 | 14 |
| | Habitantes | 160 | 31 | 1083 | 40 |

*Edificações contabilizadas conforme critério de parada de cada cenário

Tabela 4 – Edificações potencialmente impactadas pela ruptura em cascata

| Município | Grandeza | Sunny day | | Rainy day | |
|------------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----|
| | | ZAS | ZSS | ZAS | ZSS |
| Santa Leopoldina | Edificações | 556 | 51 | 609 | 51 |
| | Habitantes | 1552 | 143 | 1700 | 143 |
| Serra | Edificações | - | 8 | - | 8 |
| | Habitantes | - | 23 | - | 23 |

*Edificações contabilizadas conforme critério de parada de cada cenário

³ Fonte: Censo Demográfico 2022: População e domicílios – Primeiros resultados, IBGE. [Panorama do Censo 2022 \(ibge.gov.br\)](https://panorama.do.censo2022.ibge.gov.br). Acessado em junho de 2024.

10 SISTEMA DE MONITORAMENTO E ESTABILIDADE

A UHE Suíça estabelece uma rotina de acompanhamento de suas estruturas por meio da realização de inspeções visuais periódicas (inspeções rotineiras mensais e inspeções regulares anuais) e por instrumentos de auscultação civil com registros mensais, os quais permitem a identificação de possíveis anomalias/contingências que possam causar algum risco estrutural. Ademais, o Centro de Operações mantém o monitoramento das estruturas 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tempo real, acompanhando os níveis do reservatório e acompanhando as previsões climáticas.

Para a gestão da emergência, considera-se as definições estabelecidas no Quadro 2 e Figura 3 apresentada anteriormente, para estabelecer o sistema de monitoramento e estabilidade da estrutura.

11 PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação opera conforme os Fluxos de Comunicação Interno e Externo, constantes dos Apêndices 6 e 7, e do Fluxo de Acionamento do PAE, apresentado na Figura 5.

A seguir estão as listas de contatos dos principais agentes externos envolvidos.

11.1 Prefeituras

| Local | Responsável | Telefone | E-mail |
|------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| Santa Leopoldina | Prof. Fernando Rocha | (27) 3940-0010 | gabinete@santaleopoldina.es.gov.br |

11.2 Sistema de proteção e defesa civil

| Local | Responsável | Telefone | E-mail |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| CEPDEC Espírito Santo | Cel. BM. Scharlysson Martins Paiva | (27) 3194-3697 | defesacivil@bombeiros.es.gov.br |
| | Ten. Cel. BM Benício Ferrari Jr | (27) 3194-3696 | |
| | Plantão 24h | (27) 3194-3715 | |
| REPDEC Cariacica | Cap. BM Wanderson Machado de Paula | (27) 99602-2692 | defesacivil@bombeiros.es.gov.br |
| | Ten. Cel. BM Fábio Silva Ferreira | (27) 9 9903-4811 | repdec06bbm@bombeiros.es.gov.br repdec06@gmail.com |
| COMPDEC Santa Leopoldina | Wagner Ponciano | (27) 9 9294-2054 | defesacivil.santaleopoldina@gmail.com |

11.3 Unidades hospitalares

| Local | Responsável | Telefone | Endereço |
|------------------|---------------------------------|----------------|---|
| Santa Leopoldina | Hospital Nossa Senhora da Penha | (27) 3266-1131 | Rodovia Bernardino Monteiro, s/n - Centro |
| Santa Leopoldina | UBS Santa Leopoldina | (27) 3266-1065 | Av. Presidete Vargas, 1131 – Centro |
| Santa Leopoldina | Unidade de Saúde Sede | (27) 3266-1722 | Rua César Muler, 2-70 |
| Santa Leopoldina | UBS ESF Sede | (27) 3266-1101 | Av. Prof. Hélio Rocha – Centro |

11.4 Demais entidades envolvidas

| Local | Responsável | Telefone | E-mail |
|---|--|-----------------------------------|---|
| ANEEL | Giácomo Francisco Bassi Almeida / Rafael Ervilha Caetano | (61) 2192-8951 / 8027 | giacomo@aneel.gov.br |
| | | (61) 2192-8315 | rafaelervilha@aneel.gov.br |
| SEDEC | Wolnei Aparecido Wolff Barreiros | (61) 2034-5736 (61) 2034-5513 | Wolnei.wolff@mdr.gov.br sedec@mdr.gov.br |
| CENAD | Armin Augusto Braun | (61) 2034-4601 | armin.braun@mdr.gov.br cenad@mdr.gov.br |
| CEMADEN | Rodolfo Modrigais Strauss Nunes | (12) 3205-0200 (12) 3205-0201 | contato@cemaden.gov.br |
| Ministério da Defesa | - | (61) 3312-4000 | - |
| Comando do Exército | - | (61) 3415-5751 | - |
| Comando da Marinha | - | (61) 3429-1293 (61) 99238-9790 | - |
| Comando da Aeronáutica | - | (61) 2023-9400 | - |
| INMET | Naur Teodoro Pontes | - | inmet@inmet.gov.br |
| INPE | Celso von Randow | (12) 3208-7921 | luccme.cocst@inpe.br celso.vonrandow@inpe.br@inpe.br |
| Polícia Rodoviária Federal | - | (61) 2025-6607 | imprensa@prf.gov.br |
| Governo do Estado do Espírito Santo | Giovani Pagotto | (27) 3636-1048 (27) 98895-0843 | giovani.pagotto@gmail.com |
| Gabinete da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo | Sgt. BM Lorena Comper | (27) 3636-1502 | gabinete@sesp.es.gov.br |
| Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo | Miguel Paulo Duarte Neto | (27) 3347-5647/ 3347-5648 | gabinete@saude.es.gov.br |
| Comando da Polícia Militar do Espírito Santo | Cel. Douglas Caus | (27) 3636-8601 | cmt.geral@pm.es.gov.br |
| Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária | Cel. Cristian Felix Tomé | (27) 3636-8800 | secretaria.ddhpc@pm.es.gov.br |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Documento Externo | The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência |  |
|-------------------|--|---|

| Local | Responsável | Telefone | E-mail |
|--|--|------------------------------|---|
| Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | Cel. BM Alexandre dos Santos Cerqueira | (27) 3194-3710 / 3705 / 3707 | ajudanciabombeiros@gmail.com ajudanciabmes@gmail.com |
| IEMA | - | (27) 3636-2500 | atendimento@iema.es.gov.br |
| AGERH | José Roberto Jorge | (27) 3347-6229 | dpi@agerh.es.gov.br |
| Posto Avançado de Bombeiros em Santa Leopoldina (PAB Sta Leopoldina) | - | (27) 98868-2289 | pabsl@bombeiros.es.gov.br |
| Polícia Militar de Santa Tereza (8ª Companhia) | - | (27) 3259-9000 | chefep3.8ciaind@pm.es.gov.br |

11.5 Usinas de relacionamento

| Local | Responsável | Telefone | Localização |
|----------------|-------------|--|-------------|
| PCH Rio Bonito | Statkraft | (48) 3877-2547 (48) 3877-2548 (48) 3877-7117 (48) 3877-7154 (48) 9 9126-4365 | Montante |

12 SISTEMA DE ALERTA

O sistema de alerta da UHE Suíça é composto por 7 estações de sirenes distribuídas ao longo das regiões da ZAS e início da ZSS, conforme Apêndice 12. As Defesas Civis e a população têm disponível para informação sobre o sistema de alerta:

- Website com informações em tempo real: [Sistemas_Construserv \(grupoconstruserv.eng.br\)](http://Sistemas_Construserv(grupoconstruserv.eng.br)); e
 - Login: suica
 - Senha: suica
- Aplicativo IOS e Android “Alerta Individual – Dam Safety” para utilização contínua incluindo localização dos pontos de encontro mais próximos.
 - Login: suica
 - Senha: suica

13 PLANEJAMENTO DA SINALIZAÇÃO

13.1 Rotas de fuga

As rotas de fuga da ZAS estão definidas por meio da utilização Aplicativo Alerta Individual – Dam Safety, o qual irá identificar o ponto de encontro mais próximo da pessoa que estiver utilizando do aplicativo e traçar a rota até este ponto, que poderá ser percorrida pelo próprio aplicativo, ou então, pelo direcionamento ao aplicativo do Google Maps, funcionando assim então, como um GPS para a população.


13.2 Pontos de encontro

Foram instaladas 20 placas de ponto de encontro na ZAS da UHE Suíça, análogas a apresentada na Figura 6. Ainda foram instaladas 12 placas do tipo mapa, ilustradas na Figura 7, que identificam a localização de todas as placas de ponto de encontro existentes na ZAS, assim como pontos de referência locais, para servir como geolocalização a população residente e flutuante da região. A distribuição das placas de sinalização está representada no Apêndice 13.

Figura 6 - Placa de Ponto de Encontro



Figura 7 - Mapa-Placa

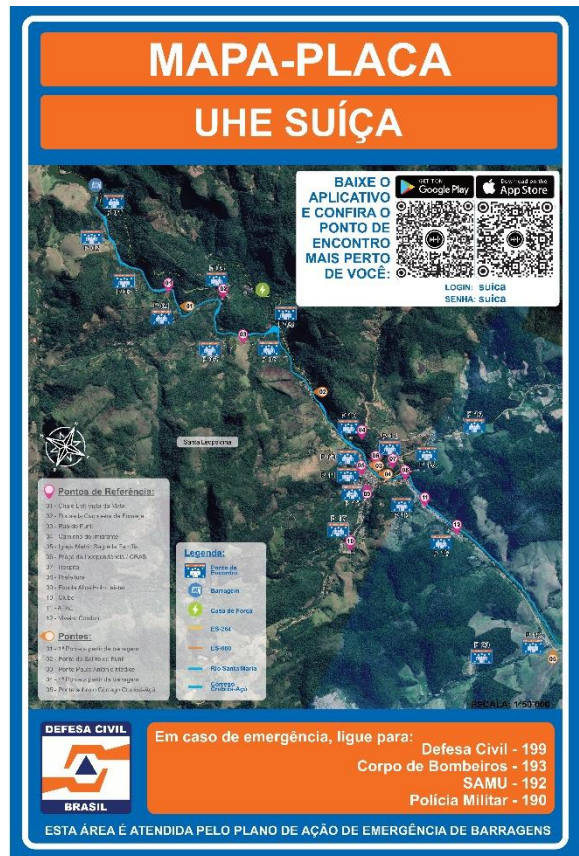

Os pontos de encontro foram alocados fora da área delimitada pela mancha de inundação da ruptura hipotética, de tal forma que a rota de fuga até cada um dos pontos representasse uma distância máxima em torno de 1000 m. Já os mapa-placas foram posicionados em locais de grande fluxo de pessoas, dentro e fora da área delimitada pela mancha de inundação, como postos de gasolina, pontos públicos e acessos importantes, como forma de representar a identificação existente na região.

Em ambas as placas existe os principais contatos de emergência: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar; além do QR Code para o aplicativo Alerta Individual – Dam Safety e o login e senha para acesso a ele.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Documento Externo | The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência |  |
|-------------------|--|---|

14 REGISTROS E CONTROLE

A seguir estão os registros da implantação e operacionalização do Plano de Ação de Emergência (PAE) da UHE Suíça. As comprovações das informações ora apresentadas encontram-se no Anexo 3.

O Apêndice 14 traz o Atestado de Responsabilidade Técnica e o Apêndice 15 a manifestação de ciência do representante do empreendedor, referentes a elaboração do Plano de Ação de Emergência (PAE) da UHE Suíça.

14.1 Implantação

| Data | Descrição | Tipo |
|---------------------|---|-------------------------|
| 25/07/2019 | Envio do PAE para a Defesa Civil Municipal de Santa Leopoldina | Carta TAMAR-CE-0014-19 |
| 26/07/2019 | Envio do PAE para a Defesa Civil Estadual | Carta TAMAR-CE-0015-019 |
| 02/08/2019 | Termo de Recebimento do PAE da Defesa Civil Municipal de Santa Leopoldina | Carta TAMAR-DS-0005-019 |
| 10/09/2019 | Audiência Pública do PAE e Plancon | Ata |
| 08/10/2020 | Solicitação de Anuência da Defesa Civil para instalação do Sistema de Alerta | Carta SKER-CE-0182-20 |
| 08/10/2020 | Anuência da Defesa Civil para instalação do Sistema de Alerta | Carta SKER-CE-0182-20 |
| 05 a 08/10/2020 | Autorização dos proprietários para instalação do Sistema de Alerta | Documento |
| 04/01/2021 | Reunião de atualização do projeto do Sistema de Alerta com a Defesa Civil Municipal de Santa Leopoldina | Ata |
| 04/03/2021 | Reunião de atualização do projeto do Sistema de Alerta com a Defesa Civil Municipal de Santa Leopoldina | Ata |
| 15/06/2021 | Relatório de instalação do Sistema de Alerta | Relatório |
| 27/07/2021 | Solicitação de Anuência da Defesa Civil sobre o Plano de Comunicação do PAE | Carta SKER-CE-0096 |
| 20/09/2021 | Solicitação de Anuência da Defesa Civil sobre o Plano de Comunicação do PAE | Carta SKER-CE-0125 |
| 20/09/2021 | Reunião sobre o Plano de Comunicação do PAE | Ata |
| 27/09/2021 | Mapeamento dos pontos de encontro | Relatório |
| 13/10/2021 | Instalação dos pontos de encontro | Relatório |
| Dez/2021 a Jan/2022 | Cadastro Social da ZAS | Relatório |
| 18/07/2024 | Termo de Recebimento do PAE atualizado | Documento |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Documento Externo | The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência |  |
|-------------------|--|---|

14.2 Operacionalização

| Data | Descrição | Tipo |
|-----------------|---|---|
| 01 a 06/11/2021 | Testes sonoros do Sistema de Alerta | Carta SKER-CE-202101324 |
| 13 a 15/10/2022 | Testes silenciosos do Sistema de Alerta | Carta SKER-CE-202100117-771 |
| 16 a 20/10/2023 | Testes sonoros do Sistema de Alerta | Carta SKER-CE-202201648-001 Carta SKER-CE-202201649-002 Carta SKER-CE-202201650-002 |
| 21/11/2024 | Simulado de Mesa | Ata |
| 22/11/2024 | Simulado de Evacuação nas escolas | Documento |
| 18/12/2024 | Termo de Acordo | Documento |

14.2.1 Treinamentos

| Data | Descrição | Tipo |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 23/08/2021 | Workshop Statkraft e Defesas Civis | Evento |
| 29 e 30/09/2021 | Treinamento Interno O&M | Lista de Presença |
| 10 a 11/10/2022 | Workshop Statkraft e Defesas Civis | Evento |
| 27/10/2022 | Simulado Interno Diretoria | Evento |
| 29/09/2023 | Simulado Interno Diretoria | Evento |
| 04 a 05/10/2023 | Workshop Statkraft e Defesas Civis | Evento |
| 18/07/2024 | Workshop Statkraft e Defesas Civis | Evento |
| 08/11/2024 | Simulado Interno Diretoria | Evento |

APÊNDICES

Apêndice 1 – Formulário de declaração de alteração de situação**NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ESTRUTURAL**

Mensagem resultante da avaliação da situação estrutural, a partir do **Plano de Ação de Emergência (PAE)** da:

Usina: **Usina Hidrelétrica Suíça**
Localização: **Rio Santa Maria da Vitória**
Municípios: **Santa Leopoldina, ES**

A partir das ____:____ de ____/____/____, foi constatado:

SITUAÇÃO ESTRUTURAL DA BARRAGEM⁴ de:

NORMAL ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO:

Eu, Marcela Jeiss, gerente de Engenharia Civil & Segurança de Barragens da Statkraft Energias Renováveis S.A., na condição de Responsável Técnica da UHE Suíça, e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da **DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO** da UHE Suíça, para a Situação de Nível **ATENÇÃO / ALERTA / EMERGÊNCIA**, em função da ocorrência _____.

Para quaisquer esclarecimentos, favor contatar Marcela Jeiss, pelo telefone (48) 99131-1006.

⁴ Conforme Lei Federal 12.334/2010 e Resolução Normativa ANEEL 1.064/2023

Apêndice 2 – Formulário de declaração de encerramento de situação**NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE SITUAÇÃO ESTRUTURAL**

Mensagem resultante da avaliação da situação estrutural, a partir do **Plano de Ação de Emergência (PAE)** da:

Usina: **Usina Hidrelétrica Suíça**
Localização: **Rio Santa Maria da Vitória**
Municípios: **Santa Leopoldina, ES**

A partir das ____:____ de ____/____/____, foi constatado:

DESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO:

Eu, Marcela Jeiss, gerente de Engenharia Civil & Segurança de Barragens da Statkraft Energias Renováveis S.A., na condição de Responsável Técnica da UHE Suíça, e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da **DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE SITUAÇÃO** da UHE Suíça, retornando para a Situação de Nível **NORMAL**, em função das ações de recuperação das condições adequadas de segurança da barragem e eliminação do risco de ruptura.

Para quaisquer esclarecimentos, favor contatar Marcela Jeiss, pelo telefone (48) 99131-1006.

Apêndice 3 – Formulário de declaração de condição hidrológica**NOTIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO HIDROLÓGICA**

Mensagem resultante da aplicação do **Fluxo de Comunicação da Condição Hidrológica** da:

Usina: **Usina Hidrelétrica Suíça**
Localização: **Rio Santa Maria da Vitória**
Municípios: **Santa Leopoldina, ES**

A partir das ____:____ de ____/____/____, foi constatado:

CONDIÇÃO HIDROLÓGICA de:

NORMAL **ATENÇÃO** **ALERTA** **EMERGÊNCIA**

SITUAÇÃO ESTRUTURAL DA BARRAGEM de:

NORMAL **ATENÇÃO** **ALERTA** **EMERGÊNCIA**

DESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO:

A causa da notificação da respectiva Condição Hidrológica é em virtude do alcance de **XXXXX [m³/s]** de Vazão Afluente Instantânea, monitorado junto ao reservatório da UHE Suíça. Salieta-se que a barragem encontra-se em situação **NORMAL** de segurança estrutural e segue em contínuo monitoramento.

Esta mensagem está sendo enviada simultaneamente para:

- ❖ Statkraft Energias Renováveis S/A
 - VP Operações Estratégicas
 - VP Assuntos Corporativos
 - Diretoria de O&M (Operação e Manutenção)
 - Diretoria de Ativos
 - Gerência de Segurança de Barragens
 - Gerências de Assuntos Corporativos (Social, Meio Ambiente, Comunicação e Saúde e Segurança)
 - Coordenador Regional da Manutenção
 - Equipe de Manutenção Local (UHE Suíça)
- ❖ Coordenadoria da Defesa Civil
 - Estadual do Espírito Santo
 - Regional de Cariacica
 - Municipal de Santa Leopoldina

Apêndice 4 – Formulário de declaração de acionamento do PAE**NOTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA**

Mensagem resultante da aplicação do **Fluxo de Acionamento do Plano de Ação de Emergência (PAE)** da:

Usina: **Usina Hidrelétrica Suíça**
Localização: **Rio Santa Maria da Vitória**
Municípios: **Santa Leopoldina, ES**

A partir das ____:____ de ____/____/____, foi constatado:

CONDIÇÃO HIDROLÓGICA de:

NORMAL **ATENÇÃO** **ALERTA** **EMERGÊNCIA**

SITUAÇÃO ESTRUTURAL DA BARRAGEM de:

NORMAL **ATENÇÃO** **ALERTA** **EMERGÊNCIA**

DESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO:

A causa da notificação do Plano de Ação de Emergência é devido a decisão, pelo Comitê de Crise, de acionamento do alarme sonoro para evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS) da UHE Suíça, por conta da **condição hidrológica do reservatório de Emergência / condição hidrológica de Emergência atrelado a Situação Estrutural da Barragem de ATENÇÃO / condição hidrológica de Emergência atrelado a Situação Estrutural da Barragem de ALERTA / Situação Estrutural da Barragem de EMERGÊNCIA / solicitação realizada pela Defesa Civil de X.**

Esta mensagem está sendo enviada simultaneamente para:

- ❖ Statkraft Energias Renováveis S/A
 - SVP
 - VP Operações Estratégicas
 - VP Assuntos Corporativos
 - Diretoria de O&M (Operação e Manutenção)
 - Diretoria de Ativos
 - Gerência de Segurança de Barragens
 - Gerências de Assuntos Corporativos (Social, Meio Ambiente, Comunicação e Saúde e Segurança)
 - Coordenador Regional da Manutenção
 - Equipe de Manutenção Local (UHE Suíça)
- ❖ Coordenadoria da Defesa Civil
 - Estadual do Espírito Santo
 - Regional de Cariacica
 - Municipal de Santa Leopoldina
- ❖ ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
- ❖ Usinas à Montante
 - PCH Rio Bonito
- ❖ ONS – Operador Nacional do Sistema

Apêndice 5 – Mensagem de notificação (e-mail)

1) Notificação de Alteração de Situação

“Prezado Sr(a).

Segue em anexo formalização da Declaração de Alteração de Situação da UHE Suíça, para a Situação de Nível **ATENÇÃO / ALERTA / EMERGÊNCIA**.

Ficamos à disposição.

Obrigado.”

2) Notificação de Encerramento de Situação

“Prezado Sr(a).

Segue em anexo formalização da Declaração de Encerramento de Situação da UHE Suíça, retornando para a Situação de Nível **NORMAL**.

Ficamos à disposição.

Obrigado.”

3) Notificação de Condição Hidrológica

“Prezado Sr(a).

Segue em anexo formalização de Declaração de Condição Hidrológica de **ATENÇÃO / ALERTA / EMERGÊNCIA** monitorado junto ao reservatório da UHE Suíça, em virtude do alcance de **X** m³/s de vazão afluente instantânea.

Ficamos à disposição.

Obrigado.”

4) Notificação de Acionamento do PAE

“Prezado Sr(a).

Segue em anexo formalização da Declaração de Acionamento do Plano de Ação de Emergência (PAE) da UHE Suíça, devido a decisão, pelo Comitê de Crise, de acionamento do alarme sonoro para evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS).

Ficamos à disposição.

Obrigado.”

Apêndice 6 – Fluxo de Comunicação Interno

| Situação | Meio Comunicação | Fluxo de Comunicação Interno |
|--|--|---|
| Normal com tendência aumento vazões | Grupo técnico de discussão ⁽¹⁾ | Time/Gerentes: COI, Hydro & Segurança de Barragens, HSS, Comunicação, Social, Meio Ambiente, Procurement Diretores: Diretor AM |
| Atenção | Grupo técnico de discussão | Time/Gerentes: COI, Hydro & Segurança de Barragens, HSS, Comunicação, Social, Meio Ambiente, Procurement, Legal Diretores: Diretor AM |
| | Ativação do Tier 1⁽²⁾ – Atenção (e-mail) | <ul style="list-style-type: none"> – COI abre Tier 1 via e-mail para SO Emergency Response Team, Nível 1⁽³⁾ – ERS comunica SVP, VP Operações Estratégicas, VP Business Support, VP de Pessoas & Adm., VP Finance, cc Gerências SO, Comunicação, Social, Meio Ambiente, Procurement, HSS, Legal |
| Alerta | Grupo técnico de discussão | Time/Gerentes: COI, Hydro & Segurança de Barragens, HSS, Comunicação, Social, Meio Ambiente, Procurement Diretores: Diretor AM |
| | Atualização do Tier 1 – Alerta (e-mail) | <ul style="list-style-type: none"> – COI atualiza Tier 1 via e-mail para SO Emergency Response Team, Nível 1 – ERS⁽⁴⁾ comunica SVP, VP Operações Estratégicas, VP Business Support, VP de Pessoas & Adm., VP Finance, cc Gerências SO, Comunicação, Social, Meio Ambiente, Procurement, HSS, Legal |
| Alerta com tendência aumento vazões | Chat Teams: Comitê de Crise | <ul style="list-style-type: none"> – Time/Gerentes: COI, Hydro & Segurança de Barragens, HSS, Comunicação, Social, Meio Ambiente, Procurement, Legal – Diretores: SO, AM, HSS, Legal – VPs: Operações Estratégicas, Business Support, Pessoas & Adm., Finance, Legal – SVP |
| Passagem de Alerta para Emergência | Comitê de Crise | <p>Estabelecimento do Comitê de Crise, abertura do Tier 2⁽⁶⁾ pelo Incident Commander⁽⁷⁾, que convoca o Emergency Response Team, Nível 2</p> <p>Emergency Response Team, Nível 2⁽⁸⁾: VP Operações Estratégicas, VP Business Support, VP de Pessoas & Adm., VP Finance, VP Legal, Diretor AM, Diretora HSS, Gerências: Hydro & Segurança de Barragens, Comunicação, Procurement, HSS</p> |

Legendas:

COI – Centro de Operação Integrada;
HSS – Saúde e Segurança
SO – Operações Estratégicas;
AM – Gestão de Ativos;
ERS – *Emergency Response Support*;
ERM – *Emergency Response Manager*.

Notas:

- (1) Os grupos técnicos de discussão são iniciados pelo COI a partir da condição hidrológica normal, em função da avaliação do hidrograma de cheias em tempo real, com tendência de aumento de precipitações/vazões. A condição hidrológica normal, atenção, alerta e emergência é definida em função das vazões afluentes estabelecidas na curva de operação.
- (2) O COI é responsável por ativar o Tier 1 e atualizar o mesmo em função da evolução da condição hidrológica.
- (3) O SO Emergency Response Team, Nível 1 é composto por:
 - i. ERM⁽⁵⁾;
 - ii. Gerências de Operações, PMO, Engenharia, Planejamento, Hydro & Segurança de Barragens, HSS;
 - iii. Diretores de AM e HSS.
- (4) O ERS (*Emergency Response Support*) é responsável pela comunicação à alta gestão após ativação do Tier 1, assim como o restabelecimento da condição hidrológica normal, encerrando-se o Tier 1.
Em caso de atualização da condição hidrológica e monitoramento da barragem e estruturas anexas, os responsáveis serão, preferencialmente:
 - (1) Marcela Jeiss
 - (2) Ronaldo
 - (3) Bruno Botelho
- (5) O ERM (*Emergency Response Manager – Tier 1*), conforme estabelecido no ERP (*Emergency Response Plan – Tier 1*), é o coordenador regional da manutenção:
 - (1) Gustavo Matosinhos / Glauber Wandscheer
 - (2) Marcela Jeiss
- (6) O *Incident Comander* é responsável por ativar o Tier 2.
- (7) O *Incident Comander* do Comitê de Crise é o VP Operações Estratégicas, ou na sua ausência:
 - (1) Thiago Tomazzoli
 - (2) Ewerton Carneiro
 - (3) Marcela Jeiss
- (8) O Emergency Response Team, Nível 2 é composto pela alta gestão da empresa e colaboradores dos demais níveis pertinentes a atuarem para a ocorrência em questão.

NOTA: O COI também irá notificar as Defesas Civis, usinas de relacionamento e o ONS, quando aplicável, durante todo o monitoramento da condição hidrológica, desde o início da verificação ainda na condição normal, até que se encerre a previsão de incremento de vazões, através do Fluxo de Comunicação Externo

Apêndice 7 – Fluxo de Comunicação Externo

| Situação | Meio Comunicação | Fluxo de Comunicação Externo |
|---|--------------------------------------|--|
| Normal | Grupo de divulgação | Defesas Civas Municipais e Regionais |
| Atenção | Grupo de divulgação | <ul style="list-style-type: none"> – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante |
| | Notificação formal através de e-mail | <ul style="list-style-type: none"> – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante – ONS, quando aplicável |
| Alerta | Grupo de divulgação | <ul style="list-style-type: none"> – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante |
| | Notificação formal através de e-mail | <ul style="list-style-type: none"> – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante – ONS, quando aplicável |
| Emergência | Grupo de divulgação | <ul style="list-style-type: none"> – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante |
| | Notificação formal através de e-mail | <ul style="list-style-type: none"> – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante – ONS, quando aplicável |
| Emergência + Condição Estrutural | Notificação formal através de e-mail | <ul style="list-style-type: none"> – Acionamento do Sistema de Alerta – Defesas Civas Municipais e Regionais – Usinas de relacionamento a montante e jusante – Prefeituras – ANEEL |

Notas:

- (1) Os grupos de divulgação existem entre o COI e as Defesas Civas Municipais e Regionais, assim como com as usinas de relacionamento a montante e a jusante, a partir da condição hidrológica normal, em função da avaliação do hidrograma de cheias em tempo real, com tendência de aumento de precipitações/vazões. A condição hidrológica normal, atenção, alerta e emergência é definida em função das vazões afluentes estabelecidas na curva de operação.
- (2) O COI é responsável por realizar os comunicados junto às Defesas Civas Municipais e Regionais, usinas de relacionamento a montante e jusante e ONS, quando aplicável, por meio dos grupos de discussão e via e-mail, pelo preenchimento da Declaração de Alteração de Condição Hidrológica (Apêndice 3).
- (3) Hydro & Segurança de Barragens, com o apoio do Regulatório, é responsável por comunicar a ANEEL na alteração e encerramento da situação estrutural da barragem e no acionamento do sistema de alerta, através dos Apêndices 1, 2 e 4.
- (4) Comunicação é responsável por comunicar as Prefeituras conforme avaliação do impacto da condição hidrológica e no acionamento do sistema de alerta, através do Apêndice 4.
- (5) Os comunicados para as prefeituras e ANEEL devem ser formalizados através do modelo de ofício presente no Apêndice 8.

Apêndice 8 – Modelo de Ofício

Ref: SKER-CE-X-X

Florianópolis, xx de x de xxxx

À

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

Atenção: Ilmo. Sr(a).

Assunto: **Declaração de Alteração da Situação – UHE Suíça**

Exm. Senhores,

A STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS (“UHE Suíça”), vem por meio desta realizar a **DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO** da UHE Suíça, para a Situação de Nível **NORMAL / ATENÇÃO / ALERTA / EMERGÊNCIA**, a partir do preenchimento do Formulário de Segurança de Barragens (FSBWeb), em xx de x de xxxx, em função de _____.

Mais informações ou no caso de dúvidas, favor entrar em contato conosco no telefone ou e-mail: 0800 877 7100 ou canal-aberto@statkraft.com.

A Statkraft tem como princípio o respeito pelas pessoas, a ética e a transparência em todas as relações e se mantém à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Thiago Tomazzoli
Statkraft Energias Renováveis S.A.

Apêndice 9 – Materiais de Divulgação

A sirene só irá tocar se houver uma situação de emergência com a barragem que implique em possível risco de rompimento.

Ao ouvir as sirenes, siga essas orientações

⚠️ Pare imediatamente o que estiver fazendo e reúna as pessoas que estiverem próximas a você!

♿️ Atenção para as pessoas com necessidades específicas (crianças, deficientes e idosos) e que precisam de ajuda para se locomover

📍 Siga pela rota do aplicativo Alerta Individual até o ponto de encontro mais próximo a você!

Baixe o aplicativo Alerta Individual para ter em mãos as rotas até o ponto de encontro mais próximo de você! Acesse para saber mais:

📲 [Google Play](#) | [App Store](#)

Confira o login e senha para acessar os pontos de encontro da sua região:

UHE Suíça
Login: suíca
Senha: suíca

Contatos importantes

Para outras informações, entre em contato com os órgãos públicos do seu município.

DEFESA CIVIL

Defesa Civil Municipal (27) 3266-1181
Defesa Civil Regional (27) 3194-3772
Defesa Civil - 199
Corpo de Bombeiros - 193
SAMU - 192
Polícia Militar - 190

SEGURANÇA DE BARRAGENS

Implantação do Sistema de Alerta Sonoro

UHE Suíça
Outubro 2021

Statkraft Brasil

Telefone: 0800 877 7100
E-mail: canal.aberto@statkraft.com

A Statkraft Brasil

A Statkraft tem como propósito gerar energia renovável e contribuir para um mundo mais sustentável. A empresa produz energia elétrica com uso de recursos naturais renováveis, como a água e o vento, para mais de 750 mil lares brasileiros.

Valores e compromissos

Para a Statkraft, prover energia pura vai além da geração com uso de fontes renováveis; é um processo conduzido com comprometimento, ética, responsabilidade e sustentabilidade; valores que definem a cultura da empresa e estão no centro de tudo o que é feito: como segurança, respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente – simplesmente porque é o certo a fazer.

O que é o PAE

O Plano de Ação de Emergência (PAE) é um documento elaborado pela Statkraft que estabelece as ações a serem realizadas em caso de emergência ocasionadas por danos na estrutura da barragem ou o possível risco de seu rompimento. Esse documento está disponível nas defesas civis e nas prefeituras.

Para que serve o PAE

O PAE é um documento de caráter preventivo e corretivo, e visa garantir a segurança e a proteção das comunidades localizadas na Zona de Autossalvamento (ZAS), que define as ações e os meios para que essas populações possam ser alertadas e ir em até o ponto de encontro em caso de emergência na barragem.

O que é a ZAS

Definida por Lei, a Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região localizada abaixo da barragem, na qual a população deve ser avisada pelo sistema de alerta de alerta se algum dia houver alguma situação de emergência envolvendo risco de dano na estrutura da barragem.

(S) Sistema de Alerta

O sistema de alerta da Statkraft é composto por sirenes e um aplicativo que você pode baixar nas versões iOS ou Android. Com o login e senha, no aplicativo de celular Alerta Individual, você estará apto a receber as mensagens de notificação e acompanhar a situação da barragem, assim como obter a rota mais curta para o ponto de encontro mais próximo de você, no caso de uma situação de emergência com a barragem.

PONTO DE ENCONTRO

Os pontos de encontro estão identificados pelas placas de sinalização ao lado. São regiões seguras fora da área de risco do rompimento da barragem. Para conhecer o ponto de encontro mais próximo de você, observe o mapa abaixo.

O que garante a segurança da barragem?

Todas as barragens da Statkraft seguem os mais altos padrões de segurança e são monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana, com prioridade à vida e respeito às pessoas, de acordo com as exigências da Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei Federal nº 12.334, de 30 de setembro de 2010) e da Resolução Normativa nº 696, de 15 de dezembro de 2016 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, órgão fiscalizador de segurança de barragens do setor Elétrico.

Objetivo

O objetivo é que, em uma situação de risco com a estrutura da barragem, você seja comunicado de forma rápida, para que você e sua família se direcionem aos pontos de encontro que foram indicados pela Defesa Civil Municipal de sua região, em parceria com a Statkraft.

Assim como as sirenes, o aplicativo Alerta Individual somente será utilizado em situações de possível risco de rompimento de barragem e não alertará sobre outras situações como o aumento do volume dos rios, que ocorrem naturalmente em períodos de chuvas muito fortes e não é influenciado pela barragem. Para essas outras situações, o Plano de Contingências das Defesas Civis Gerais será acionado, fornecendo a devida orientação para a população.

Assista ao vídeo

Abandone o seu celular para a leitura do QR Code:

Mapa UHE Suíça

ESCALA 1:50.000

| | | |
|-------------------|--|---|
| Documento Externo | <p style="text-align: center;">The Statkraft Way Plano de Ação de Emergência</p> |  |
|-------------------|--|---|

Apêndice 10 – Modelo de Termo de Recebimento do PAE

TERMO DE RECEBIMENTO DO PAE

Usina: **Usina Hidrelétrica Suíça**
 Localização: **Rio Santa Maria da Vitória**
 Municípios: **Santa Leopoldina, ES**

Declaramos, para os devidos fins, que **recebemos da empresa Statkraft Energias Renováveis S.A. (Filial Suíça)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.622.416/0001-41, com sede na Rodovia José Carlos Daux, Nº 5500, Bloco Jurerê, A - 3º Andar - Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88032-005, os documentos abaixo listados, referentes ao Plano de Ação de Emergência da **UHE Suíça**, em conformidade com o que determina a legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e a Resolução ANEEL nº 1.064/2023. Os documentos entregues, nomeadamente, são:


- Plano de Ação de Emergência da UHE Suíça;
- Mapas de inundação proveniente as manchas de inundação da ruptura hipotética da UHE Suíça no rio Santa Maria da Vitória.

_____, ____ de _____ de _____.

Statkraft Energias Renováveis S.A.
 Nome e cargo do representante

Entidade/Empresa Receptora
 Nome e cargo do representante da entidade receptora

Apêndice 11 – Mapa de Medidas Específicas

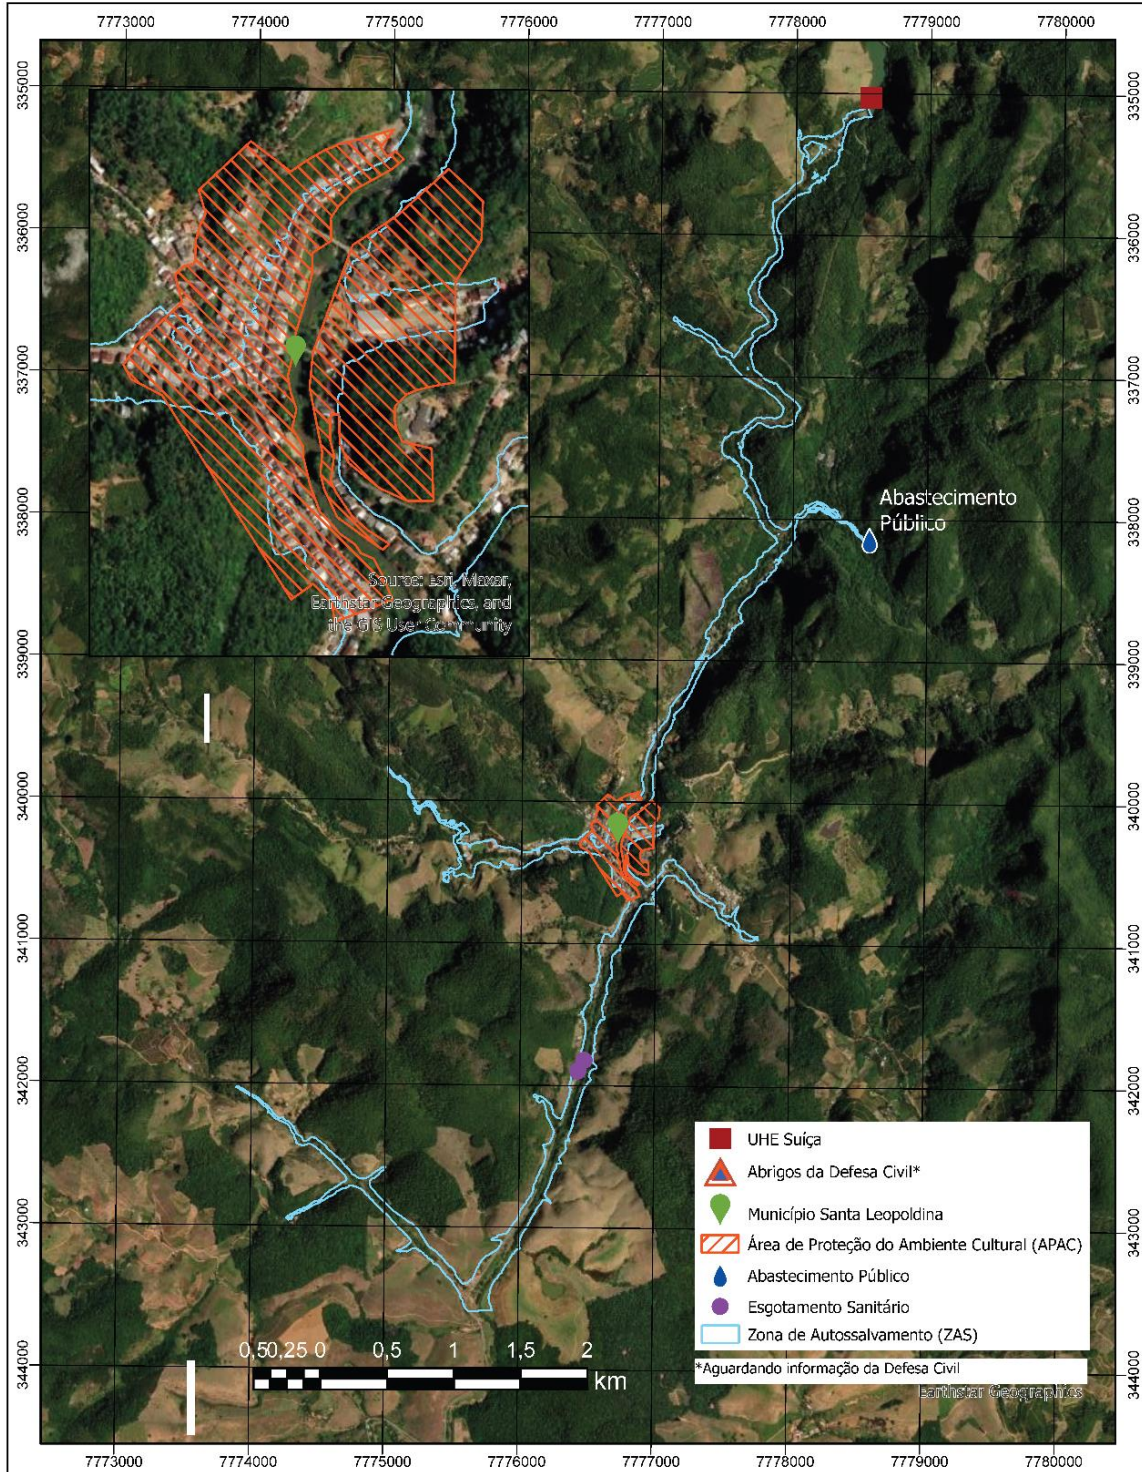


| | | |
|---|---|----------------|
| | UHE Suíça MEDIDAS ESPECÍFICAS | Mapa: 01/01 |
| Sistema de coordenadas: Sirgas 2000 - Projeção UTM Fuso 24 Sul | | Escala: - |

Apêndice 12 – Mapas de Inundação

| Identificação | Cenário | Descrição |
|--------------------------|---|--|
| SUI-DBK-DE-23-001 | Ruptura da UHE Suíça associada à vazão média de longo termo | Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação |
| SUI-DBK-DE-23-002 | Ruptura da UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 10000 anos | Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação |
| SUI-DBK-DE-23-003 | Ruptura da UHE Suíça associada à vazão média de longo termo | Risco Hidrodinâmico da Inundação |
| SUI-DBK-DE-23-004 | Ruptura da UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 10000 anos | Risco Hidrodinâmico da Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-001 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão média de longo Termo | Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-002 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 10 anos | Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-003 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 100 anos | Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-004 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 10000 anos | Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-005 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão média de longo termo | Risco Hidrodinâmico da Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-006 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 10 anos | Risco Hidrodinâmico da Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-007 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 100 anos | Risco Hidrodinâmico da Inundação |
| RBO-DBK-DE-23-008 | Ruptura da PCH Rio Bonito em cascata com a UHE Suíça associada à vazão com tempo de retorno de 10000 anos | Risco Hidrodinâmico da Inundação |

Apêndice 13 – Implantação do PAE

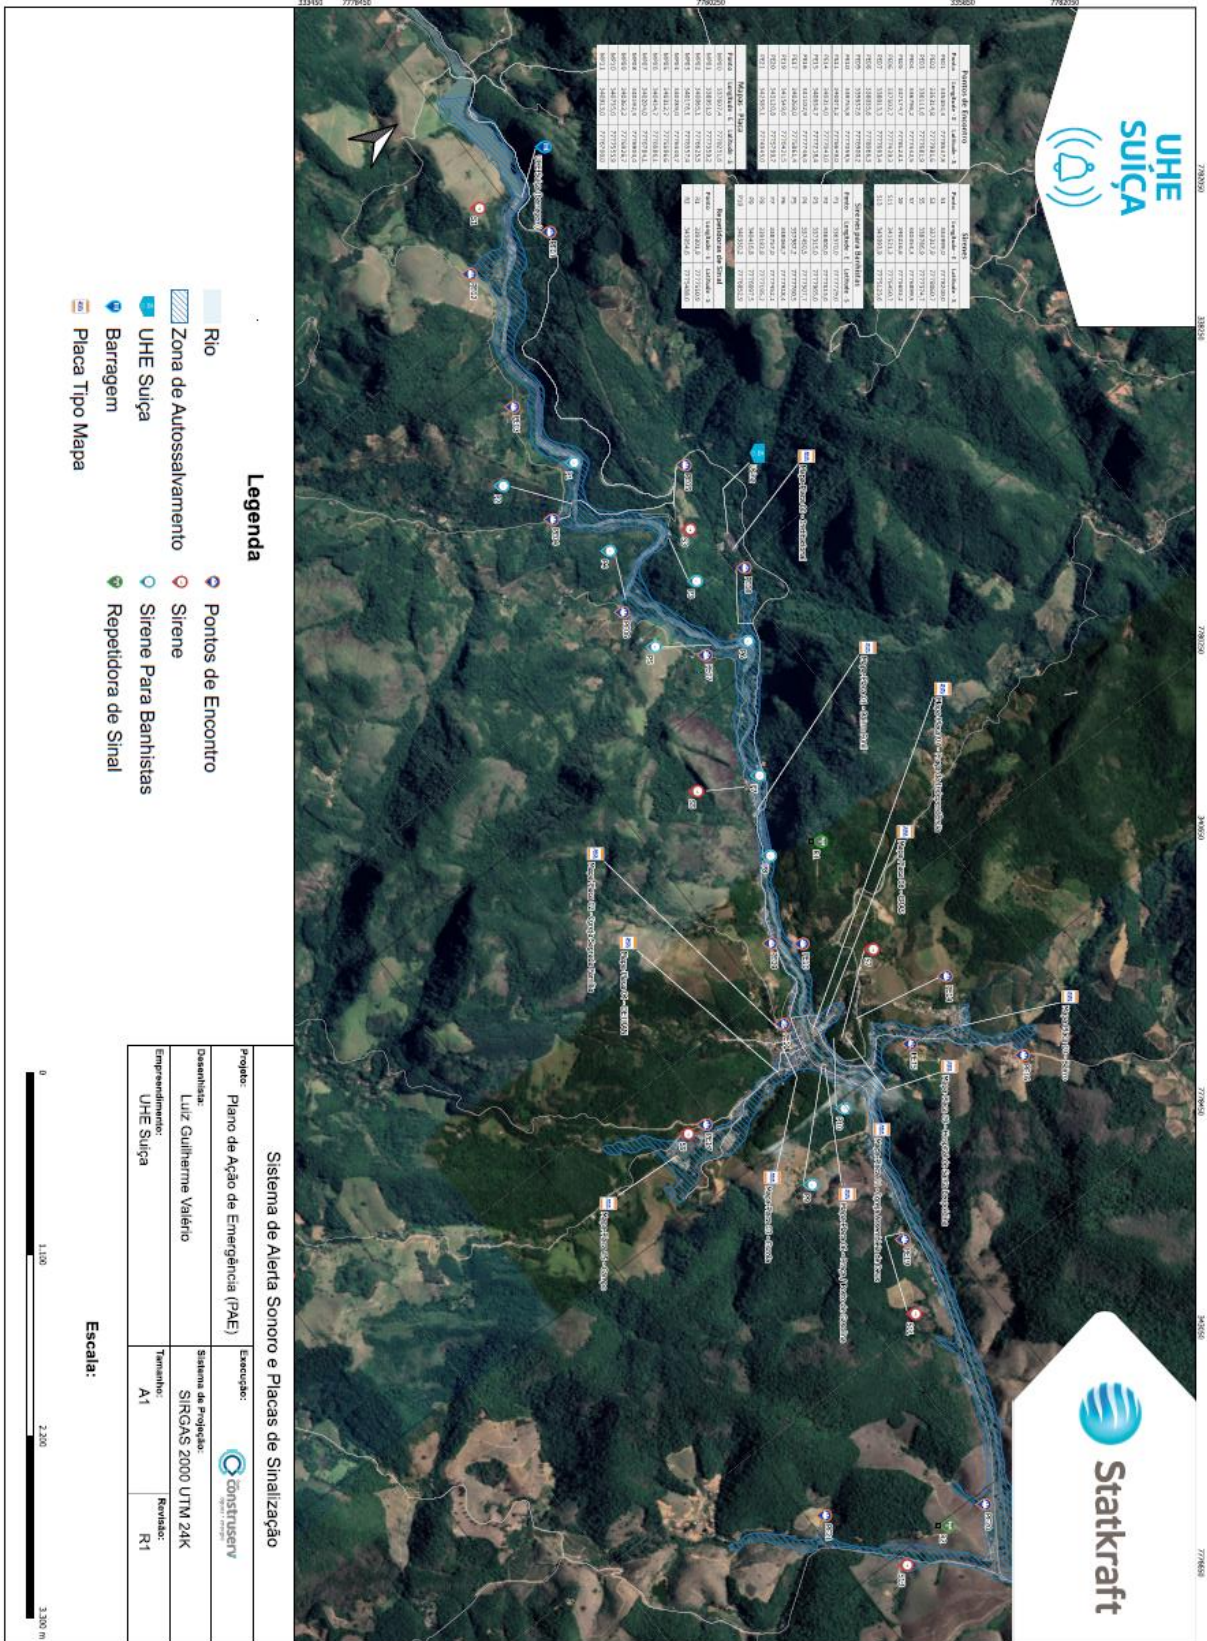

Apêndice 14 – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
0820240284563

ART Individual

1. Responsável Técnico

MARCELA WAMZER JEISS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1705648517

Registro: PR-95663/D

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

Registro: 999999



2. Dados do Contrato

Contratante: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CPF/CNPJ: 00622416001032

Rua: RODOVIA ES

Nº: S/N

Complemento: KM 10

CEP: 29640000

Cidade: SANTA LEOPOLDINA

UF: ES

Bairro: KM 10

Telefone:

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RODOVIA ES

Nº: S/N

Complemento: KM 10

Bairro: KM 10

Quadra Lote

Cidade: SANTA LEOPOLDINA

UF: ES

CEP: 29640000

Data de início: 02/07/2024

Prev. Término: 31/12/2029

Coord. Geogr.:

Proprietário: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CPF/CNPJ:00622416001032

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 1

Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 33 - GERENCIAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1107 - PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUE

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 401 - BARRAGENS

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICA PAB - PLANO AÇÃO EMERGÊNCIA

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assnada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local de Data

Marcela Wamzer Jeiss

MARCELA WAMZER JEISS - CPF: 04746889917

STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A - CPF/CNPJ: 00622416001032

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br



CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo

Apêndice 15 – Manifestação de Ciência do Representante do Empreendedor

MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA DO REPRESENTANTE DO EMPREENDEDOR

Declaro, para fins de acompanhamento e comprovação junto a ANEEL, minha ciência quanto aos termos deste Plano de Ação de Emergência da UHE Suíça, elaborado em 01/06/2024, em consonância com a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, alterada pela Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020, em atendimento a Resolução Normativa ANEEL nº 1.064, de 02 de maio de 2023.

Florianópolis, 01 de julho de 2024

Fernando de Lapuerta Montoya
CPF: 061.330.627-97
SVP Country Manager
Statkraft Energias Renováveis S.A.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/7D1A-9A54-4594-8BC8> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D1A-9A54-4594-8BC8



Hash do Documento

FEB60B560287C468609388D50923927BF3A84A76BA501FAD43C4DB26FB62AFCD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2024 é(são) :

- Fernando De Lapuerta Montoya (Signatário - STATKRAFT
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A) - 061.330.627-97 em 02/07/2024
10:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



ANEXOS

Anexo 1 – Outras ocorrências

1) Abalos Sísmicos

Na ocorrência de tremor de terra, percebido no local ou arredores ou anunciado nas proximidades⁵, sugere-se que os responsáveis pela segurança da barragem tomem as seguintes providências:

- Efetuar imediatamente uma inspeção visual de toda a barragem e estruturas complementares;
- Se a barragem estiver rompendo, implementar imediatamente as instruções descritas na situação de emergência;
- Se a barragem estiver danificada a ponto de acarretar em aumento de fluxo para jusante, implementar imediatamente os procedimentos descritos para a situação de alerta;
- Em outro caso, se ocorreu dano, mas este não é julgado sério o bastante para causar o rompimento da barragem, observar rapidamente a natureza, localização e extensão do dano, assim como o potencial de ruptura. Em seguida, entrar em contato com a ANEEL (órgão fiscalizador) para maiores instruções. Uma descrição das superfícies de deslizamentos, zonas úmidas, aumento ou surgimento de percolações ou subsidências, incluindo sua localização, extensão, taxa de subsidência, efeitos em estruturas próximas, fontes ou vazamentos, nível da água no reservatório, condições climáticas e outros fatores pertinentes será também importante;
- Caso não exista perigo iminente de ruptura da barragem, o proprietário deverá inspecionar detalhadamente o seguinte:
 - Coroamento e ambos os taludes da barragem, por trincas, recalques ou infiltrações;
 - Ombreiras, por possíveis deslocamentos;
 - Drenos ou vazamentos, por alguma turbidez ou lama na água ou aumento de vazão;

⁵ É considerado potencialmente perigoso para a barragem um tremor de terra com magnitude igual ou superior a 3 na escala Richter, o qual tem as seguintes características; sentido por todos, em que as pessoas caminham sem equilíbrio, janelas e objetos de vidro são quebrados, livros caem de estantes, móveis movem-se ou tombam, alvenarias e rebocos racham, árvores balançam visivelmente ou ouve-se ruído, etc.

- Estrutura dos vertedouros para confirmar uma continuidade da operação em segurança;
- Áreas no reservatório e a jusante, por deslizamentos de terra;
- Outras estruturas complementares.

Devem ser relatados todos os aspectos observados para a ANEEL e todas as outras instituições contatadas anteriormente durante a emergência. Também deve-se observar cuidadosamente a barragem nas próximas duas a quatro semanas já que alguns danos podem não aparecer imediatamente após o abalo.

2) Deslizamentos

Todo deslizamento na região de montante que tenha potencial para deslocar rapidamente grandes volumes pode gerar grandes ondas no reservatório ou vertedouro.

Deslizamentos na região de jusante que possam impedir o fluxo de água normal também são relevantes.

Todos os deslizamentos devem ser relatados à ANEEL. Entretanto, antes, é importante determinar a localização, extensão, causa provável, grau de efeito na operação, probabilidade de movimentos adicionais da área afetada e outras áreas de deslizamento, desenvolvimentos de novas áreas e outros fatores considerados relevantes.





3) Enchentes



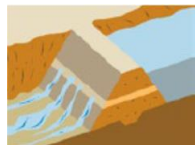
No caso de um evento de cheia maior, procedimentos especiais devem ser efetuados para assegurar vidas e propriedades a jusante. Se algo acontecer causando elevação anormal do nível da água no reservatório, mas ainda abaixo da crista da barragem, contate o órgão responsável imediatamente relatando o seguinte:



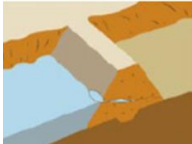

- Elevação atual do nível do reservatório e borda livre;
- Taxa de elevação do nível do reservatório;
- Condições climáticas – passado, presente e previsão;
- Condições de descarga dos riachos e rios a jusante;
- A vazão dos drenos.

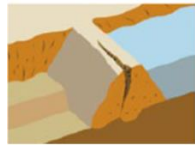



A Operação Hidráulica da barragem da UHE Suíça deve seguir os procedimentos definidos pela Statkraft.


Anexo 2 – Resposta às ocorrências

| Nível de Resposta | Anomalia | Ilustração | Causa | Consequência | Recomendação |
|---------------------------|---|---|--|--|---|
| TALUDE DE MONTANTE | | | | | |
| Vermelho | Erosões |  | Erosão interna ou <i>piping</i> do maciço ou fundação da barragem. Desabamento de uma caverna erodida pode resultar num sumidouro. Pequeno furo na parede da tomada d'água pode ocasionar um sumidouro. Água barrenta na saída a jusante indica o desenvolvimento de erosão na barragem. | Perigo extremo O <i>piping</i> pode provocar a ruptura da barragem, quando os canais formados pela erosão regressiva atravessam o maciço ou a fundação. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar outras partes da barragem procurando infiltrações ou mais sumidouros. 2. Identificar a causa exata do sumidouro. 3. Checar a água que sai do reservatório para constatar se ela está suja. 4. Um engenheiro qualificado deve inspeccionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |
| | Fissuras pronunciadas |  | Uma porção do maciço se moveu devido a perda de resistência, ou a fundação pode ter se movido causando um movimento no maciço. | Perigo extremo Indica o início de um deslizamento ou recalque do maciço causado pela ruptura da fundação. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dependendo do maciço envolvido, baixar o nível do reservatório. 2. Um engenheiro qualificado deve inspeccionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |
| | Deslizamento, afundamento ou escorregamento |  | Terra ou pedras deslizaram pelo talude devido a sua inclinação exagerada ou ao movimento da fundação. Também podem ocorrer deslizamentos devido a movimentos e terra na bacia do reservatório. | Perigo extremo Uma série de deslizamentos podem provocar a obstrução da tomada d'água ou ruptura da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaliar a extensão do deslizamento. 2. Monitorar o nível do reservatório se a segurança da barragem estiver ameaçada. 3. Um engenheiro qualificado deve inspeccionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |
| TALUDE DE JUSANTE | | | | | |
| Vermelho | Escorregamento/ Deslizamento/ Encharcamento |  | Falta ou perda de resistência do material do maciço da barragem. A perda de resistência pode ser atribuída à infiltração de água no maciço ou falta de suporte da fundação. | Perigo extremo Deslizamento do maciço atingindo a crista ou o talude de montante, reduzindo a folga. Pode resultar no colapso estrutural ou transbordamento. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Medir a extensão e o deslocamento do escorregamento. 2. Se o movimento continuar, começar a baixar o nível d'água até parar o movimento. 3. Um engenheiro qualificado deve inspeccionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |

| Nível de Resposta | Anomalia | Ilustração | Causa | Consequência | Recomendação |
|-------------------|--|---|---|--|---|
| CRISTA | | | | | |
| Vermelho | Deslocamento vertical |  | Movimento vertical entre seções adjacentes do maciço da barragem. Deformação ou falha estrutural causado por instabilidade estrutural ou falha na fundação. | <p>Perigo extremo</p> <p>Cria uma área local de pouca resistência no interior do maciço que pode causar futuros movimentos. Provoca instabilidade estrutural ou ruptura. Permite um ponto de entrada para a água superficial que futuramente poderá causar ruptura. Reduz a seção transversal disponível.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuidadosamente inspecionar o deslocamento e anotar a localização, comprimento, profundidade, alinhamento e outros aspectos físicos pertinentes. O engenheiro deve determinar a causa do deslocamento e supervisionar as etapas necessárias para reduzir o perigo para a barragem e corrigir o problema. 2. Escavar a área até o fundo do deslocamento. Preencher a escavação usando material competente e técnicas de construção corretas, sob a supervisão de um engenheiro. 3. Continuar a monitorar áreas rotineiramente para indícios de futuras rachaduras ou movimento. Necessário engenheiro. |
| | BARRAGEM DE TERRA – INFILTRAÇÕES E SURGÊNCIAS DE ÁGUA NA BARRAGEM | | | | |
| Vermelho | Grande área molhada ou produzindo fluxo |  | Um caminho preferencial de percolação desenvolveu-se através da ombreira ou do maciço. | <p>Perigo</p> <p>O aumento do fluxo pode levar à erosão do maciço e à ruptura da barragem. A saturação do maciço próximo à zona de infiltração pode criar instabilidade, levando à ruptura da barragem.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar o mais próximo possível o fluxo que está sendo produzido. 2. Se o fluxo aumentar, o nível do reservatório deve ser reduzido até o fluxo se estabelecer ou parar. 3. Demarcar a área envolvida. 4. Tentar identificar o material que está permitindo o fluxo. 5. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |
| | Área molhada em uma faixa horizontal |  | Camada de material permeável usado na construção do maciço. | <p>Perigo</p> <p>A saturação das áreas abaixo da zona de infiltração pode instabilizar o maciço. Fluxos excessivos podem provocar erosão acelerada do maciço, levando à ruptura da barragem.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar o mais próximo possível o fluxo que está sendo produzido. 2. Se o fluxo aumentar, o nível do reservatório deve ser reduzido até o fluxo se estabelecer ou parar. 3. Demarcar a área envolvida. 4. Tentar identificar o material que está permitindo o fluxo. 5. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |

| Nível de Resposta | Anomalia | Ilustração | Causa | Consequência | Recomendação |
|-------------------|--|---|--|---|---|
| | Fuga de água localizada |  | Água encontrou ou abriu uma passagem através do maciço. | Perigo A continuação do fluxo pode ampliar a erosão do maciço e levar à ruptura da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> Determinar o mais próximo possível o fluxo que está sendo produzido. Se o fluxo aumentar, o nível do reservatório deve ser reduzido até o fluxo se estabelecer ou parar. Demarcar a área envolvida. Tentar identificar o material que está permitindo o fluxo. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro |
| | Fuga localizada de água barrenta (surgência) |  | A água encontrou ou abriu uma passagem através do maciço e está erodindo e carreando o material deste. | Perigo extremo O prosseguimento do fluxo pode causar uma erosão rápida no material do maciço, resultando na ruptura da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> O nível do reservatório deve ser reduzido até o fluxo se estabelecer ou parar. Se necessário realizar a construção emergencial de um filtro invertido para interromper o carregamento de material. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações que devem ser tomadas. Necessário engenheiro. |
| | Fuga de água através de fissuras próximas à crista |  | A água encontrou ou abriu uma passagem através do maciço e está erodindo e carreando o material deste. | Perigo extremo O prosseguimento do fluxo pode causar uma erosão rápida no material do maciço, resultando na ruptura da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> O nível do reservatório deve ser reduzido até o fluxo se estabelecer ou parar. Se necessário realizar a construção emergencial de um filtro invertido para interromper o carregamento de material. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações que devam ser tomadas. Necessário engenheiro. |
| | Vazamentos vindos das ombreiras |  | Fluxo de água através de fissuras nas ombreiras. | Perigo Podem provocar uma erosão rápida na ombreira e o esvaziamento do reservatório. Podem provocar deslizamentos próximos ou a jusante da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> Inspeccionar cuidadosamente a área para determinar a quantidade do fluxo e averiguar se existe carregamento de materiais. Um engenheiro ou geólogo qualificado devem inspecionar a área. |
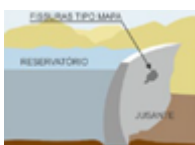
| Nível de Resposta | Anomalia | Ilustração | Causa | Consequência | Recomendação |
|--|---|---|---|--|--|
| | Fluxo borbulhando a jusante da barragem |  | Alguma parte do maciço de fundação está permitindo a passagem de água com facilidade. Pode ser uma camada permeável formada por areia ou pedregulho existente na fundação ou mesmo fratura na rocha subjacente, que não foi tratada convenientemente quando da execução da injeção de cimento na rocha da fundação. | <p>Perigo</p> <p>O aumento do fluxo pode causar uma erosão rápida do material da fundação, resultando na ruptura da barragem.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar cuidadosamente a área para averiguar a quantidade de fluxo e o transporte de materiais. 2. Se houve carreamento de material, um dique com sacos de areia deve ser construído em volta da surgência para reduzir a velocidade da água e a capacidade erosiva do fluxo. 3. Caso a erosão se acentue, o nível do reservatório deverá ser rebaixado. 4. Um engenheiro qualificado deve inspecionar e recomendar outras medidas a serem tomadas. |
| BARRAGEM DE CONCRETO – PARAMENTO DE MONTANTE | | | | | |
| Vermelho | Fissuras tipo Mapa |  | Fissuras abertas, do tipo aleatório, com presença de sílica-gel, devido à RAA. | Devido à deterioração e progressão, podem reduzir a vida útil da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Baixar o nível do reservatório e proceder à reconstrução da barragem. 2. Um engenheiro qualificado deve imediatamente inspecionar a barragem e orientar as ações a serem tomadas. Necessário engenheiro. |
| BARRAGEM DE CONCRETO – PARAMENTO DE JUSANTE | | | | | |
| Vermelho | Fissuras tipo Mapa |  | Fissuras abertas e extensíveis, do tipo aleatório, com presença de sílica-gel, devido à RAA. | Deterioração progressiva pode reduzir a vida útil da barragem. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Baixar o nível do reservatório e reconstruir a barragem. 2. Um engenheiro qualificado deve imediatamente inspecionar a barragem e orientar as ações a serem tomadas. Necessário engenheiro. |
| BARRAGEM DE CONCRETO – TALUDES DE ROCHA E OMBREIRAS | | | | | |
| Vermelho | Movimentos de taludes em rocha |  | Fissuras abertas e sem preenchimento devido à deformação lenta (movimento) do maciço rochoso | Compromete a estabilidade do talude. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Atirantar e drenar a rocha. 2. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas. Necessário engenheiro. |

| Nível de Resposta | Anomalia | Ilustração | Causa | Consequência | Recomendação |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ombreiras |  | Instabilidade dos taludes e escorregamentos devido à movimentação diferencial nas ombreiras. Aumento das pressões de poro e eventuais fugas de água | Comprometem a estabilidade da ombreira. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. 2. Injetar e drenar. 3. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas. Necessário engenheiro. |
| RUPTURA TOTAL OU PARCIAL DA BARRAGEM | | | | | |
| Vermelho | Ruptura da barragem ou de estruturas associadas do barramento | - | Blocos de concreto da barragem ou estruturas associadas tombando ou tombados. Brecha aberta ou em formação de brechas nas ombreiras. | Inundação da região de jusante da barragem. | Acionar o COS, conforme fluxograma de acionamento do PAE. |
| | Ruptura de barragens à montante, caso exista. | - | Independente da causa do rompimento da usina a montante, pode ocorrer o rompimento ou galgamento das estruturas do barramento de jusante. | Dano ou colapso na estrutura do barramento e/ou inundação da região de jusante da barragem. | Acionar o COGS, conforme fluxograma de acionamento do PAE. Rebaixamento do reservatório. |

Anexo 3 – Registros e Controles